

**ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-808/1, ОБЗОР-814/1,
ОБЗОР-804, ОБЗОР-808**

**ИЗМЕРИТЕЛИ КОМПЛЕКСНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ПЕРЕДАЧИ И ОТРАЖЕНИЯ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Технические характеристики**

РЭ 6687-075-21477812-2010

Версия 23.1 24.10.2023





ИЗМЕРИТЕЛИ КОМПЛЕКСНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАЧИ И
ОТРАЖЕНИЯ

ОБЗОР-804, ОБЗОР-804/1

ОБЗОР-808, ОБЗОР-808/1



ИЗМЕРИТЕЛИ КОМПЛЕКСНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАЧИ И
ОТРАЖЕНИЯ

ОБЗОР-814/1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Часть 1
Технические характеристики

Октябрь 2023 г

Содержание

1 Введение	5
2 Требования безопасности	6
3 Описание и принцип работы	8
3.1 Назначение	8
3.2 Состав	9
3.3 Технические характеристики	15
3.3.1 Основные технические характеристики	15
3.3.2 Справочные технические характеристики	20
3.3.3 Функциональные возможности	23
3.4 Устройство и принцип работы	34
4 Подготовка к работе	37
4.1 Распаковывание и повторное упаковывание	37
4.1.1 Распаковывание	37
4.1.2 Упаковывание	38
4.2 Общие положения	40
4.3 Внешний осмотр	41
4.4 Чистка соединителей	41
4.5 Проверка присоединительных размеров	43
4.6 Подключение и отключение устройств	45
4.7 Порядок включения и выключения прибора	47
5 Порядок работы	51
5.1 Расположение органов управления ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-814/1, ОБЗОР-808/1	51
5.1.1 Передняя панель	54
5.1.2 Задняя панель	56
5.2 Расположение органов управления ОБЗОР-804, ОБЗОР-808	58
5.2.1 Передняя панель	60
5.2.2 Задняя панель	70
5.3 Порядок проведения измерений	75
6 Поверка	85
7 Проверка работоспособности	85

Содержание

8 Техническое обслуживание	85
8.1 Общие указания	85
8.2 Порядок проведения технического обслуживания	85
9 Текущий ремонт	88
10 Хранение	88
11 Транспортирование	88
12 Приложение А (справочное) Обзор приборов	90

1 Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, правил использования, транспортирования и хранения измерителей комплексных коэффициентов передачи и отражения (далее – измерители или прибор).

Руководство по эксплуатации состоит из двух частей.

В первой части содержатся общие сведения об измерителях, приведены основные и справочные технические характеристики, указаны состав, условия эксплуатации, транспортирования и хранения.

Во второй части приведены инструкции по установке и настройке программного обеспечения, дано описание программы, представлен порядок проведения измерений.

Перед началом эксплуатации измерителей необходимо ознакомиться с настоящим руководством и методикой поверки для контроля метрологических характеристик.

Работа с измерителями и их техническое обслуживание должны осуществляться квалифицированным персоналом с инженерной подготовкой, имеющим начальные навыки по работе с устройствами СВЧ и персональным компьютером.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, не уведомляя потребителя, вносить в конструкцию и документацию измерителей изменения, не влияющие на их нормированные метрологические характеристики.

ВНИМАНИЕ!

Документ является результатом и творческого труда и интеллектуальной деятельности сотрудников предприятия-изготовителя. Не допускается использование данного документа, равно как и его части, без указания наименования документа и наименования предприятия-изготовителя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ коммерческое использование данного документа, равно как и его части, без письменного согласия предприятия-изготовителя.


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за последствия неправильной эксплуатации измерителей, нарушения правил безопасности и несоблюдения прочих необходимых мер предосторожности.

2 Требования безопасности


При эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

При работе с прибором необходимо соблюдать общие меры безопасности, относящиеся к аппаратуре, работающей от электросети ~ 220 В, 50 Гц.

Прибор относится к 1 классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 51350–99 со шнуром соединительным (кабелем питания) с заземляющим проводом.

Заземление прибора производится через кабель питания, подключаемый к сетевому соединителю прибора и трехполюсной розетке сети. Дополнительно рекомендуется соединить клемму «», расположенную на задней панели измерителя, с шиной защитного заземления.

	Разрыв линии защитного заземления может сделать работу с прибором опасной.
ВНИМАНИЕ!	ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить соединение или разъединение кабеля питания при включенном измерителе.
	ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать защитные пломбы, производить самостоятельный ремонт.

	К работе с прибором могут быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электро- и радиоизмерительными приборами.
ВНИМАНИЕ!	Перед включением прибора в сеть следует проверить исправность кабеля питания, при подключении к сети – надежность заземления.
	До начала работы с прибором его корпус (клемма «  ») должен быть соединен с корпусом измеряемого устройства.

Защита от электростатического разряда

На рабочем месте должны быть приняты меры по обеспечению защиты от воздействия статического электричества.

ВНИМАНИЕ!

Защита от электростатического разряда очень важна при подключении к прибору, либо при отключении от него измеряемого устройства. Статическое электричество может накопиться на вашем теле и при разряде повредить чувствительные элементы внутренних цепей либо прибора, либо измеряемого устройства. Для предотвращения повреждения необходимо соблюдать следующее:

- всегда использовать заземленный проводящий настольный коврик под измеряемым устройством;
 - всегда надевать на руку заземленный антистатический браслет, подсоединенный к заземленному проводящему настольному коврику через последовательно подключенный резистор 1 МОм.
-

3 Описание и принцип работы

3.1 Назначение

Измерители предназначены для измерений комплексных коэффициентов передачи и отражения (S-параметров) СВЧ-устройств в коаксиальных трактах с соединителями типа N, типа III и типа 3,5 мм по ГОСТ РВ 51914-2002 в диапазоне частот от 0,3 до 8000 МГц.

Область применения – проверка, настройка и разработка различных радиотехнических устройств в условиях промышленного производства и лабораторий, в том числе в составе автоматизированных измерительных стендов.

Таблица 1 – Полное торговое наименование, тип, обозначение и номера

Измерители комплексных коэффициентов передачи и отражения ОБЗОР-804, ОБЗОР-804/1 ОБЗОР-808, ОБЗОР-808/1	
Регистрационный номер Государственного реестра	52992-13
Свидетельство об утверждении типа	RU.C.35.018.A № 50174

Таблица 2 – Полное торговое наименование, тип, обозначение и номера

Измерители комплексных коэффициентов передачи и отражения ОБЗОР-814/1	
Регистрационный номер Государственного реестра	-
Свидетельство об утверждении типа	-

3.2 Состав

Измерители отличаются друг от друга наличием встроенного управляющего компьютера, количеством измерительных портов, расположенных на передней панели, и наличием соединителей для прямого доступа к входам измерительных и опорных приемников. Функциональные особенности кратко перечислены в таблице 3 и [приложении А](#). Внешний вид измерителей приведены в пп. [Расположение органов управления ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-814/1, ОБЗОР-808/1](#) и [Расположение органов управления ОБЗОР-804, ОБЗОР-808](#).

Таблица 3 – Функциональные особенности

Измеритель	Диапазон рабочих частот
Двухпортовые приборы	
ОБЗОР-804/1	от 300 кГц до 8 ГГц
Четырехпортовые приборы	
ОБЗОР-808/1	от 300 кГц до 8 ГГц
Приборы с переключками для прямого доступа к приемникам	
ОБЗОР-814/1	от 300 кГц до 8 ГГц (2 порта)
Приборы со встроенным управляющим компьютером	
ОБЗОР-804	от 300 кГц до 8 ГГц (2 порта)
ОБЗОР-808	от 300 кГц до 8 ГГц (4 порта)

Измерители ОБЗОР-804 и ОБЗОР-808 поставляются со встроенным компьютером, экраном и клавиатурой на передней панели.

Измерители ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-814/1 и ОБЗОР-808/1 работают под управлением внешнего персонального компьютера с установленным программным обеспечением, которое проводит обработку информации и выполняет функцию пользовательского интерфейса. Для связи с персональным компьютером используется интерфейс USB 2.0. Персональный компьютер не входит в комплект поставки.

Комплект поставки указан в таблице 4.

Таблица 4 – Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
Измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения	1
Кабель сетевой	1
USB кабель (ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-814/1 и ОБЗОР-808/1)	1
USB flash накопитель или компакт-диск, содержащий: <ul style="list-style-type: none">• программное обеспечение• руководство по эксплуатации• методику поверки	1
Формуляр	1
Руководство по эксплуатации	1
Методика поверки	1
ПРИМЕЧАНИЯ: 1 Конкретная модель измерителя определяется при заказе. 2 Программное обеспечение совместно с документацией может поставляться на другом носителе информации. 3 Опции определяются при заказе. Перечень опций представлен в таблице ниже. 4 Руководство по эксплуатации содержит две части.	

Измерители ОБЗОР-804 и ОБЗОР-808 могут дополнительно комплектоваться опцией - интерфейс GPIB.

Интерфейс GPIB (General Purpose Interface Bus) позволяет внешнему контроллеру (компьютеру) осуществлять управление и получать данные. При заказе опция обозначается – «GPIB».

Приборы по отдельному заказу могут комплектоваться опциями (см. таблицу 5), необходимыми для работы и поверки в измерительных трактах с соединителями по ГОСТ РВ 51914–2002:

- 50 Ом тип N;
- 50 Ом тип III (7/3,04);
- 50 Ом тип 3,5 мм.

Эти опции могут использоваться потребителями для нескольких измерителей и могут быть заменены на аналогичные.

Таблица 5 – Дополнительные опции к измерителям

№	Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1	Для измерителя в коаксиальном тракте с соединителями тип N		
1.1	Измерительный коаксиальный кабель, вилка-вилка	C50NMNM.1	2
1.2	Измерительный адаптер, розетка-вилка	P850NF50NM.1 либо 05S121-K00S3	2
1.3	Измерительный адаптер, розетка-розетка	P850NF50NF.1 либо 05K121-K00S3	2
1.4	Автоматический калибровочный модуль	ACM2509 ¹	1
1.5	Калибровочная мера короткого замыкания, розетка	CS508NF.1 либо 05K12S-000S3 либо 85032-60015	1
1.6	Калибровочная мера холостого хода, розетка	CO508NF.1 либо 05K12L-000S3 либо 85032-60014	1
1.7	Калибровочная мера согласованная нагрузка,	CL508NF.1 либо 05K150-C10S3	1

№	Наименование	Обозначение	Количество, шт.
	розетка	либо 85032-60018	
1.8	Калибровочная мера короткого замыкания, вилка	CS508NM.1 либо 05S12S-000S3 либо 85032-60016	1
1.9	Калибровочная мера холостого хода, вилка	CO508NM.1 либо 05S12L-000S3 либо 85032-60013	1
1.10	Калибровочная мера согласованная нагрузка, вилка	CL508NM.1 либо 05S150-C10S3 либо 85032-60017	1
1.11	Комплект калибровочных мер для проведения TRL/LRL калибровки 2	05СК120-150 либо 8860А	1
2	Для измерителя в коаксиальном тракте с соединителями тип III		
2.1	Опция согласно п. 1.1 таблицы		
2.2	Адаптер-переход от тракта тип N, розетка к тракту тип III, вилка	P850NF50EM.1	2
2.3	Адаптер-переход от тракта тип N, розетка к тракту тип III, розетка	P850NF50EF.1	2
2.4	Калибровочная мера короткого замыкания, розетка	CS508EF.1 либо НК3-18-01P	1
2.5	Калибровочная мера холостого хода, розетка	CO508EF.1 либо НХ3-18-01P	1

№	Наименование	Обозначение	Количество, шт.
2.6	Калибровочная мера согласованная нагрузка, розетка	CL508EF.1 либо HC3-18-01P	1
2.7	Калибровочная мера короткого замыкания, вилка	CS508EM.1 либо НКЗ-18-01	1
2.8	Калибровочная мера холостого хода, вилка	CO508EM.1 либо НХЗ-18-01	1
2.9	Калибровочная мера согласованная нагрузка, вилка	CL508EM.1 либо HC3-18-01	1
3	Для измерителя в коаксиальном тракте с соединителями тип 3,5 мм		
3.1	Опция согласно п. 1.1 таблицы		
3.2	Адаптер-переход от тракта тип N, розетка к тракту тип 3,5 мм, вилка	P850NF503M.1 либо 03S105-K00S3, либо 1250-1750	1
3.3	Адаптер-переход от тракта тип N, розетка к тракту тип 3,5 мм, розетка	P850NF503F.1 либо 03K105-K00S3, либо 1250-1745	1
3.4	Автоматический калибровочный модуль	ACM2509	1
3.5	Калибровочная мера короткого замыкания, розетка	03K12S-000S3 либо 85033-60021	1

№	Наименование	Обозначение	Количество, шт.
3.6	Калибровочная мера холостого хода, розетка	03K12L-000S3 либо 85033-60019	1
3.7	Калибровочная мера согласованная нагрузка, розетка	03K150-C10S3 либо 85033-60017	1
3.8	Калибровочная мера короткого замыкания, вилка	03S12S-000S3 либо 85033-60020	1
3.9	Калибровочная мера холостого хода, вилка	03S12L-000S3 либо 85033-60018	1
3.10	Калибровочная мера согласованная нагрузка, вилка	03S150-C10S3 либо 85033-60016	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Наименование автоматических калибровочных модулей соответствует обновленной системе обозначений.

2 Рекомендуемый комплект калибровочных мер для проведения TRL/LRL.

3.3 Технические характеристики

3.3.1 Основные технические характеристики

Метрологические и технические характеристики измерителей приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон рабочих частот, МГц	от 0,3 до 8000
Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты источника выходного сигнала	$\pm 5 \cdot 10^{-6}$
Уровень гармонических составляющих выходного сигнала мощностью 0 дБ/мВт ¹ , дБс ² , не более	минус 25
Уровень негармонических составляющих выходного сигнала мощностью 0 дБ/мВт, дБс, не более	минус 30
Диапазон установки мощности выходного сигнала в диапазоне частот, дБ/мВт: от 300 кГц до 6 ГГц свыше 6 ГГц до 8 ГГц	от минус 60 до плюс 10 от минус 60 до плюс 5
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки мощности выходного сигнала, дБ	$\pm 1,5$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента передачи при величине модуля коэффициента отражения исследуемого устройства не более минус 32 дБ и значениях модуля коэффициента передачи ³ , дБ: от плюс 5 до плюс 15 дБ	$\pm 0,2$

Наименование характеристики	Значение характеристики
<p>от минус 50 до плюс 5 дБ</p> <p>от минус 70 до минус 50 дБ</p> <p>от минус 90 до минус 70 дБ</p>	<p>±0,1</p> <p>±0,2</p> <p>±1,0</p>
<p>Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента передачи при величине модуля коэффициента отражения исследуемого устройства не более минус 32 дБ и значениях модуля коэффициента передачи³, градус:</p> <p>от плюс 5 до плюс 15 дБ</p> <p>от минус 50 до плюс 5 дБ</p> <p>от минус 70 до минус 50 дБ</p> <p>от минус 90 до минус 70 дБ</p>	<p>±2</p> <p>±1</p> <p>±2</p> <p>±6</p>
<p>Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента отражения при его значениях³, дБ:</p> <p>от минус 15 до 0 дБ</p> <p>от минус 25 до минус 15 дБ</p> <p>от минус 35 до минус 25 дБ</p>	<p>±0,4</p> <p>±1,0</p> <p>±3,0</p>
<p>Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента отражения при его значениях³, градус:</p> <p>от минус 15 до 0 дБ</p> <p>от минус 25 до минус 15 дБ</p>	<p>±3</p> <p>±6</p>

Наименование характеристики	Значение характеристики
от минус 35 до минус 25 дБ	±20
Уровень собственного шума при полосе измерительного фильтра 10 Гц, дБ/мВт, не более	минус 125
Среднее квадратическое отклонение трассы приемника сигнала при полосе фильтра 3 кГц, дБ, не более	0,001
Направленность нескорректированная, дБ, не более	минус 18
Модуль коэффициента отражения порта в режиме источника сигнала нескорректированный, дБ, не более	минус 18
Модуль коэффициента отражения порта в режиме приёмника сигнала нескорректированный, дБ, не более	минус 18
Напряжение питания переменного тока, В	220 ± 22
Потребляемая мощность от сети переменного тока, В·А, не более: ОБЗОР-804 ОБЗОР-804/1 ОБЗОР-808 ОБЗОР-808/1 ОБЗОР-814/1	 110 40 130 60 40
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более:	

Наименование характеристики	Значение характеристики
ОБЗОР-804	320×439×239
ОБЗОР-804/1	324×415×96
ОБЗОР-808	320×439×280
ОБЗОР-808/1	324×415×96
ОБЗОР-814/1	324×415×96
<p>Масса, кг, не более</p> <p>ОБЗОР-804</p> <p>ОБЗОР-804/1</p> <p>ОБЗОР-808</p> <p>ОБЗОР-808/1</p> <p>ОБЗОР-814/1</p>	<p>11,0</p> <p>7,0</p> <p>12,0</p> <p>8,0</p> <p>7,2</p>
<p>Количество измерительных портов:</p> <p>ОБЗОР-804, ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-814/1</p> <p>ОБЗОР-808 и ОБЗОР-808/1</p>	<p>2</p> <p>4</p>
<p>Тип соединителя по ГОСТ РВ 51914-2002</p>	<p>тип N</p> <p>тип III</p> <p>тип 3,5 мм</p>
<p>Рабочие условия эксплуатации:</p> <p>температура окружающего воздуха, °С</p>	<p>23 ± 5</p>

Наименование характеристики	Значение характеристики
относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	до 90
атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 В настоящем документе используется обозначение «дБ/мВт», что обозначает дБ относительно 1 мВт (в настоящем документе также используется обозначение «дБм»).

2 В настоящем документе используется обозначение «дБс», что обозначает дБ относительно уровня основной гармоники выходного сигнала.

3 Характеристики измерителей при измерениях в коаксиальном тракте с соединителями тип N, тип III и тип 3,5 мм с применением необходимых опций из [таблицы](#) обеспечиваются в диапазоне температур $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ и при изменении температуры в пределах $\pm 1^\circ\text{C}$ от момента полной двухпортовой калибровки при выходной мощности минус 5 дБ/мВт.

3.3.2 Справочные технические характеристики

Таблица 7 – Справочные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
Частота	
Нестабильность частоты в рабочем диапазоне температур	$\pm 5 \cdot 10^{-6}$
Минимальный шаг установки частоты, Гц	1
Минимальное время измерения на одной частоте, мкс	100
Время переключения порта источника на порт приёмника, мс, не более	10
Количество точек измерения за сканирование	от 1 до 500001
Выходная мощность	
Минимальный шаг изменения выходной мощности, дБ	0,05
Полоса измерительного фильтра (фильтра промежуточной частоты)	
Полоса измерительного фильтра	от 1 Гц до 30 кГц с шагом 1/1,5/2/3/5/7
Опорный генератор	
Вход внешнего опорного генератора «10 MHz Ref In»:	
частота опорного генератора, МГц	10
уровень мощности входного сигнала, дБм	от 0 до 4
входное сопротивление, Ом	50

Наименование характеристики	Значение характеристики
тип соединителя	BNC, розетка
<p>Выход опорного генератора «10 MHz Ref Out»:</p> <p>частота опорного генератора, МГц</p> <p>уровень мощности выходного сигнала на нагрузке 50 Ом, дБм</p> <p>тип соединителя</p>	<p>10</p> <p>от 1 до 5</p> <p>BNC, розетка</p>
Эффективные параметры	
<p>При измерениях в коаксиальном тракте с соединителями тип N (для ОБЗОР-804, ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-808, ОБЗОР-808/1):</p>	
эффективная направленность, дБ, не менее	45
модуль эффективного коэффициента отражения порта в режиме источника сигнала, дБ, не более	минус 40
модуль эффективного коэффициента отражения порта в режиме приемника сигнала, дБ, не более	минус 45
<p>При измерениях в коаксиальном тракте с соединителями тип N (для ОБЗОР-814/1):</p>	
эффективная направленность, дБ, не менее	46
модуль эффективного коэффициента отражения порта в режиме источника сигнала, дБ, не более	минус 40
модуль эффективного коэффициента отражения порта в режиме приемника сигнала, дБ, не более	минус 46

Наименование характеристики	Значение характеристики
Изменение измерений 0 дБ IS21I или IS11I при изменении температуры окружающей среды на 1°, дБ, не более (для ОБЗОР-804, ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-808, ОБЗОР-808/1)	0,025
Изменение измерений 0 дБ IS21I или IS11I при изменении температуры окружающей среды на 1°, не более, дБ (для ОБЗОР-814/1)	0,02
Время установления рабочего режима, мин, не более	40

3.3.3 Функциональные возможности

Функциональные возможности приборов разделены на следующие группы:

Общие сведения
Управление источником сигнала
Возможности индикации
Калибровка
Калибровка мощности и приемников
Функции маркеров
Анализ данных
Измерение устройств с переносом частоты
Другие возможности
Удаленное управление

Общие сведения	
Измеряемые параметры	<p>Для двухпортовых приборов:</p> <p>S11, S12, S22, S22</p> <p>Для четырехпортовых приборов:</p> <p>S11, S12, S13, S14</p> <p>S21, S22, S23, S24</p> <p>S31, S32, S33, S34</p> <p>S41, S42, S43, S44</p> <p>Абсолютная мощность сигнала на входе опорного и измерительного приёмника каждого порта.</p>

Число каналов	От 1 до 16 логических каналов. Логический канал представлен в виде отдельного окна на экране. Логический канал определяет параметры стимулирующего сигнала: частотный диапазон, число точек измерения, мощность сигнала и другие.
Число графиков	От 1 до 16 графиков данных в каждом логическом канале. Графики представляют различные характеристики исследуемого устройства, включая S-параметры, графики отклика во временной области, графики зависимости от входной мощности и другие.
Память графиков	Каждый из 16 графиков данных в логическом канале может быть запомнен для последующего сравнения с текущими данными.
Форматы графиков	Амплитуда в логарифмическом масштабе, амплитуда в линейном масштабе, фаза, фаза расширенная, групповое время запаздывания, коэффициент стоячей волны по напряжению, реальная часть, мнимая часть, диаграмма Вольперта-Смита, полярная диаграмма.
Управление источником сигнала	
Типы сканирования	Сканирование частоты с фиксированной мощностью: линейное, логарифмическое, сегментное. Сканирование мощности с фиксированной частотой: линейное.
Сегментное сканирование	Разновидность сканирования частоты с возможностью задания нескольких сегментов. В каждом сегменте задаются граничные частоты, число точек, мощность источника, полоса ПЧ.
Управление мощностью	Мощность источника регулируется в пределах от минус 60 дБм до плюс 10 дБм с шагом 0,05 дБ. В режиме сканирования частоты с фиксированной мощностью имеется возможность задать наклон

	уровня мощности до 2 дБ/ГГц для компенсации затухания высоких частот во внешних кабелях.
Запуск развертки	Возможность выбора вида запуска развертки: повтор, однократно, стоп. Возможность выбора источника запуска: внутренний, ручной, внешний, программный.
Возможности индикации	
Виды графиков	Выбор индицируемых графиков: измеряемые данные, память данных, либо одновременная индикация данных и памяти.
Математика	Возможность модификации графика данных путем осуществления математической операции между графиком данных и памятью. Математические операции включают: сложение, вычитание, умножение, деление комплексных чисел.
Автомасштабирование	Автоматический выбор цены деления и опорного уровня, с тем, чтобы график измеряемой величины занимал по возможности большую часть экрана.
Электрическая задержка	Смещение плоскости калибровки для компенсации задержки в измерительной установке. Компенсация электрической задержки в самом исследуемом устройстве при измерении отклонения фазы от линейного закона.
Смещение фазы	Позволяет ввести смещение графика фазы в градусах.
Уменьшение погрешностей измерения	
Калибровка	Калибровка измерительной установки, включающей прибор, кабели и адаптеры, позволяет значительно снизить ошибки измерения. Калибровка позволяет скорректировать следующие систематические

	ошибки измерения, которые вызваны не идеальностью измерительной системы: амплитудная и фазовая неравномерность, конечная направленность, несогласованность порта источника и приемника, конечная развязка портов.
Виды калибровок	<p>Приборы поддерживают различные виды калибровок, отличающиеся по сложности выполнения и по погрешности измерений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нормализация отражения и передачи; • полная однопортовая калибровка; • однонаправленная двухпортовая калибровка; • полная 2/3/4-портовая калибровка; • 2/3/4-портовая TRL калибровка.
Нормализация отражения и передачи	Наиболее простой вид калибровки. Обладает низкой точностью.
Полная однопортовая калибровка	Вид калибровки, который используется при измерении отражения однопортовых устройств. Обладает высокой точностью.
Однонаправленная двухпортовая калибровка	Вид калибровки, который используется при измерении отражения и передачи в одном направлении, например при измерении только S11 и S21. Обладает высокой точностью при измерении отражения и средней точностью при измерении передачи.
Полная 2/3/4-портовая калибровка	Вид калибровки, который используется при измерении полной матрицы S-параметров 2/3/4-портового устройства. Метод так же называют SOLT: Short, Open, Load, Thru. Обладает высокой точностью.

2/3/4-портовая калибровка	TRL	Вид калибровки, который используется при измерении полной матрицы S-параметров 2/3/4-портового устройства. Поддерживаются также LRL и LRM модификации данной калибровки. Обладает более высокой точностью, чем полная 2/3/4-портовая калибровка.
Механические комплекты калибровочных мер		Пользователь может выбирать из заранее определенных комплектов калибровочных мер различных производителей или создавать определения собственных калибровочных мер.
Автоматические калибровочные модули		Автоматические калибровочные модули производства ООО «ПЛАНАР» делают процесс калибровки быстрее и проще, чем традиционные механические комплекты калибровочных мер.
Калибровочная мера типа скользящая нагрузка (нагрузка с подвижным поглотителем)		Использование данного типа мер позволяет значительно повысить точность калибровки на высоких частотах по сравнению с фиксированной нагрузкой.
Калибровочная мера типа «неизвестная» перемычка		Использование произвольного взаимного четырехполюсника вместо нулевой перемычки в полной 2/3/4-портовой калибровке позволяет калибровать тестовую установку для измерения устройств с не присоединяемыми разъемами.
Определение калибровочных мер		Поддерживаются определения калибровочных мер как с помощью принятой в отрасли полиномиальной модели, так и на основе данных (S-параметров).
Интерполяция при коррекции ошибок	при	При изменении пользователем установок источника сигнала по отношению к калибровке, таких как граничные частоты или число точек, производится пересчет калибровочных коэффициентов с использованием интерполяции или экстраполяции.

Вспомогательные калибровки	
Калибровка мощности	Служит для более точного поддержания заданного уровня мощности на входе исследуемого устройства. Требует применения внешнего измерителя мощности, подключаемого к USB порту непосредственно, либо через переход USB/GPIB.
Калибровка приемников	Калибрует усиление приемников при измерении абсолютной мощности сигнала.
Функции маркеров	
Маркеры данных	До 16 маркеров на каждом графике. Маркер служит для индикации значений стимула и измеряемого значения в заданной точке графика.
Опорный маркер	Включает на всех маркерах режим индикации относительных данных, по отношению к опорному маркеру.
Маркерный поиск	Осуществляет поиск на графике: максимума, минимума, пика, целевого значения.
Дополнительные возможности маркерного поиска	Ограничение диапазона поиска. Переключение между режимами однократного поиска, либо слежения.
Установка параметров с помощью маркеров	Установка начальной, конечной или центральной частоты диапазона с помощью маркеров. Установка опорного уровня графика с помощью значения маркера.
Вычисления с помощью маркеров	Осуществляет вычисление четырех различных функций: статистика, полоса пропускания, неравномерность, параметры фильтра.
Статистика	Функция показывает среднее значение, среднеквадратическое отклонение и разность

	пик-пик для графика в частотном диапазоне, ограниченном двумя маркерами.
Полоса пропускания	Функция осуществляет поиск полосы пропускания по заданному уровню относительно маркера или относительно абсолютного максимума. Показывает для полосы пропускания ее значение, центр, верхнюю и нижнюю границу, добротность, потери.
Неравномерность	Функция показывает усиление, наклон характеристики, неравномерность в частотном диапазоне, ограниченном двумя маркерами.
Параметры фильтра	Функция показывает характеристики полосы пропускания и полосы заграждения фильтра: потери, отклонение пик-пик в полосе пропускания и значение заграждения. Полоса пропускания и полоса заграждения задаются с помощью двух пар маркеров.
Анализ данных	
Преобразование импеданса порта	Функция преобразования данных, измеренных при значении собственного волнового сопротивления порта 50Ω , в данные которые были бы получены при произвольном значении волнового сопротивления порта.
Исключение цепи	Функция, позволяющая математически исключить влияние цепи, включенной между плоскостью калибровки портов и исследуемым устройством. Цепь должна быть определена матрицей S-параметров, как файл формата Touchstone.
Встраивание цепи	Функция, позволяющая математически получить характеристики нового устройства, полученного встраиванием цепи между плоскостью калибровки портов и исследуемым устройством. Цепь должна быть определена матрицей S-параметров, как файл формата Touchstone.

Преобразование параметров устройства	Возможно преобразование измеряемых S-параметров в следующие характеристики устройства: входное сопротивление и проводимость, проходное сопротивление и проводимость, инверсия S-параметров.
Временная область	Функция преобразования данных из частотной области в отклик устройства во временной области на различные виды сигналов. Вид моделируемых входных сигналов: радиоимпульс, видеоимпульс, видеоперепад. Диапазон временной области задается пользователем произвольно от нуля до максимума, который определяется установленным шагом по частоте. Используются различные формы окон для достижения компромисса между разрешающей способностью и уровнем паразитных боковых лепестков.
Временная селекция	Функция математического устранения нежелательных откликов во временной области, позволяет получить частотную характеристику устройства без влияния устройств подключения. Функция использует преобразование во временную область, вырезает заданную пользователем временную область, и использует обратное преобразование для возврата в частотную область. Возможен выбор вида фильтра временной селекции: полосовой или режекторный. Для достижения компромисса между разрешающей способностью и уровнем паразитных боковых лепестков предусмотрены различные формы фильтра: широкая, норма, минимум.
Балансные измерения	Функция балансных измерений, для ОБЗОР-808 и ОБЗОР-808/1, преобразует небалансные S-параметры в их балансные аналоги, путём объединения произвольной пары портов в логический балансный порт. Поддерживаются четыре конфигурации измеряемых устройств с

	различными комбинациями балансных и небалансных портов.
Измерение устройств с переносом частоты	
Скалярный метод измерения устройств с переносом частоты	Скалярный метод позволяет измерять скалярный коэффициент передачи смесителей и других устройств, у которых входная частота не равна выходной. Метод не требует применения внешних смесителей и других устройств. Скалярный метод использует режим смещения частоты портов, когда частота порта приёмника смещена относительно порта источника.
Векторный метод измерения устройств с переносом частоты	Векторный метод позволяет измерять модуль и фазу коэффициента передачи смесителей. Метод требует применения внешнего смесителя, и единого гетеродина для внешнего и исследуемого смесителей.
Скалярная калибровка смесителей	Наиболее точный метод калибровки, используемый при измерении смесителей в режиме смещения частоты. Использует калибровочные меры XX, K3, нагрузку. Требует применения внешнего измерителя мощности, подключаемого к USB порту непосредственно, либо через переход USB/GPIB.
Векторная калибровка смесителей	Метод калибровки, используемый при векторном измерении смесителей. Использует калибровочные меры XX, K3, нагрузку.
Автоматическая подстройка частоты смещения	В режиме смещения частоты позволяет автоматически подстраивать частоту, компенсируя погрешность установки внутреннего гетеродина в исследуемом смесителе.

Другие возможности	
Управление прибором	Приборы ОБЗОР-804 и ОБЗОР-808 имеют встроенный компьютер и управляются клавиатурой на передней панели, комплектуются сенсорным экраном, имеют возможность подключения внешней клавиатуры и мыши. Приборы ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-814/1 и ОБЗОР-808/1 управляются с помощью внешнего компьютера по USB интерфейсу.
Удобный графический интерфейс	Привычный интерфейс, основанный на операционной системе Windows, позволяет ускорить освоение измерителя пользователем.
Распечатка и сохранение графиков	Возможна распечатка графиков и данных на принтере с предварительным просмотром. Для предварительного просмотра используются три различных программы: MS Word, программа просмотра и распечатки изображений из поставки Windows, внутренняя. Это позволяет просмотреть, сохранить на диске и распечатать графики.
Подключение внешних устройств	Приборы ОБЗОР-804 и ОБЗОР-808 имеют на передней панели два USB разъема, на задней панели: VGA, LPT, LAN, Keyboard, Mouse.
Удаленное управление	
GPIB, Ethernet	Приборы ОБЗОР-804 и ОБЗОР-808 позволяют осуществлять удалённое управление прибором через интерфейсы: GPIB и Ethernet (LAN). Протокол обмена через интерфейс GPIB соответствует стандарту IEEE488.2. Протокол обмена через интерфейс Ethernet соответствует стандарту VXI-11, который по методам программирования очень близок к стандарту IEEE488.2. Язык программирования единый для обоих интерфейсов и соответствует стандарту SCPI.

COM/DCOM	<p>Приборы ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-814/1 и ОБЗОР-808/1 позволяют осуществлять удалённое управление в соответствии с программной технологией COM/DCOM. Программа измерителя служит в качестве COM/DCOM сервера. Пользовательская программа служит в качестве COM/DCOM клиента. COM клиент выполняется на одном компьютере с программой измерителя. DCOM клиент выполняется на отдельном компьютере, соединённом сетью (LAN) с компьютером измерителя. Приборы ОБЗОР-804 и ОБЗОР-808 поддерживают, также, технологию DCOM.</p>
----------	---

3.4 Устройство и принцип работы

Измерители отличаются друг от друга наличием встроенного управляющего компьютера, количеством измерительных портов, расположенных на передней панели и наличием соединителей для прямого доступа к входам измерительных и опорных приемников.

Измерители ОБЗОР-804 и ОБЗОР-808 состоят из измерительного блока и различных дополнительных устройств, обеспечивающих функционирование измерителя. Измерительные блоки ОБЗОР-804 и ОБЗОР-808 содержат встроенный управляющий компьютер, экран и клавиатуру.

Измерители ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-814/1 и ОБЗОР-808/1 состоят из измерительного блока, различных дополнительных устройств и управляющего персонального компьютера (не входит в комплект поставки). Связь измерительного блока с персональным компьютером осуществляется через USB-интерфейс.

Измерители ОБЗОР-804 и ОБЗОР-804/1 имеют два измерительных порта. Измеритель ОБЗОР-814/1 имеет два измерительных порта и прямой доступ к входам измерительных и опорных приемников.

Измерители ОБЗОР-808 и ОБЗОР-808/1 имеют четыре измерительных порта.

Упрощенная структурная схема ОБЗОР-804, ОБЗОР-804/1 и ОБЗОР-814/1 приведена на рисунке 1.

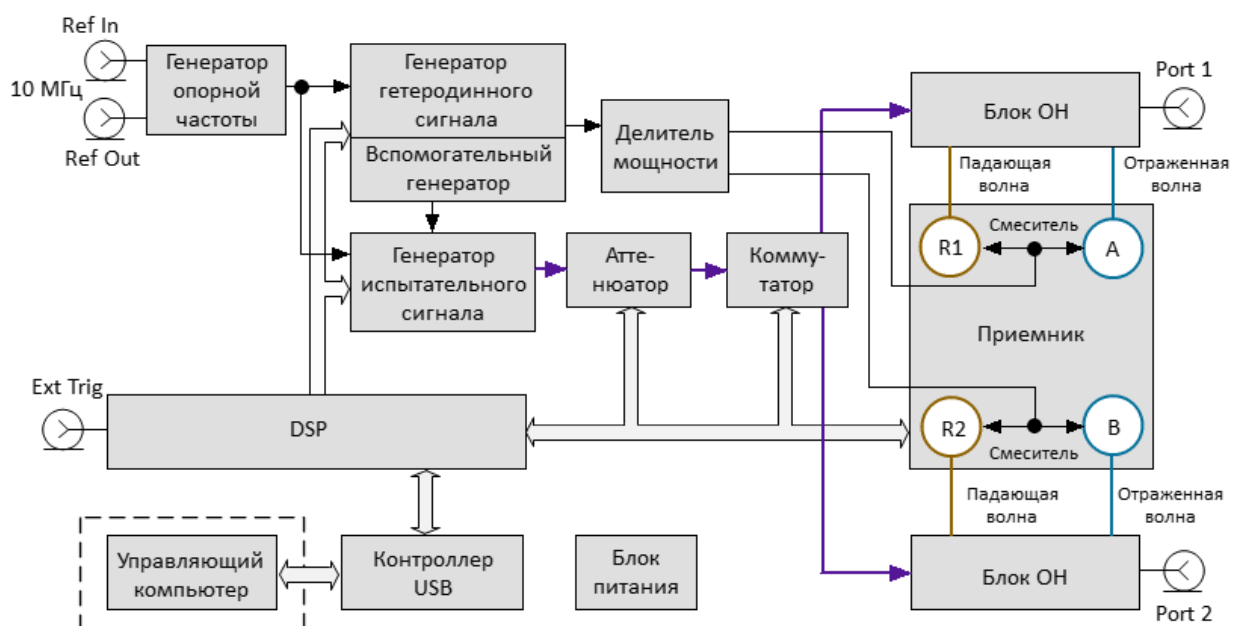


Рисунок 1 – Структурная схема ОБЗОР-804, ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-814/1

Упрощенная структурная схема ОБЗОР-808 и ОБЗОР-808/1 приведена на рисунке 2.

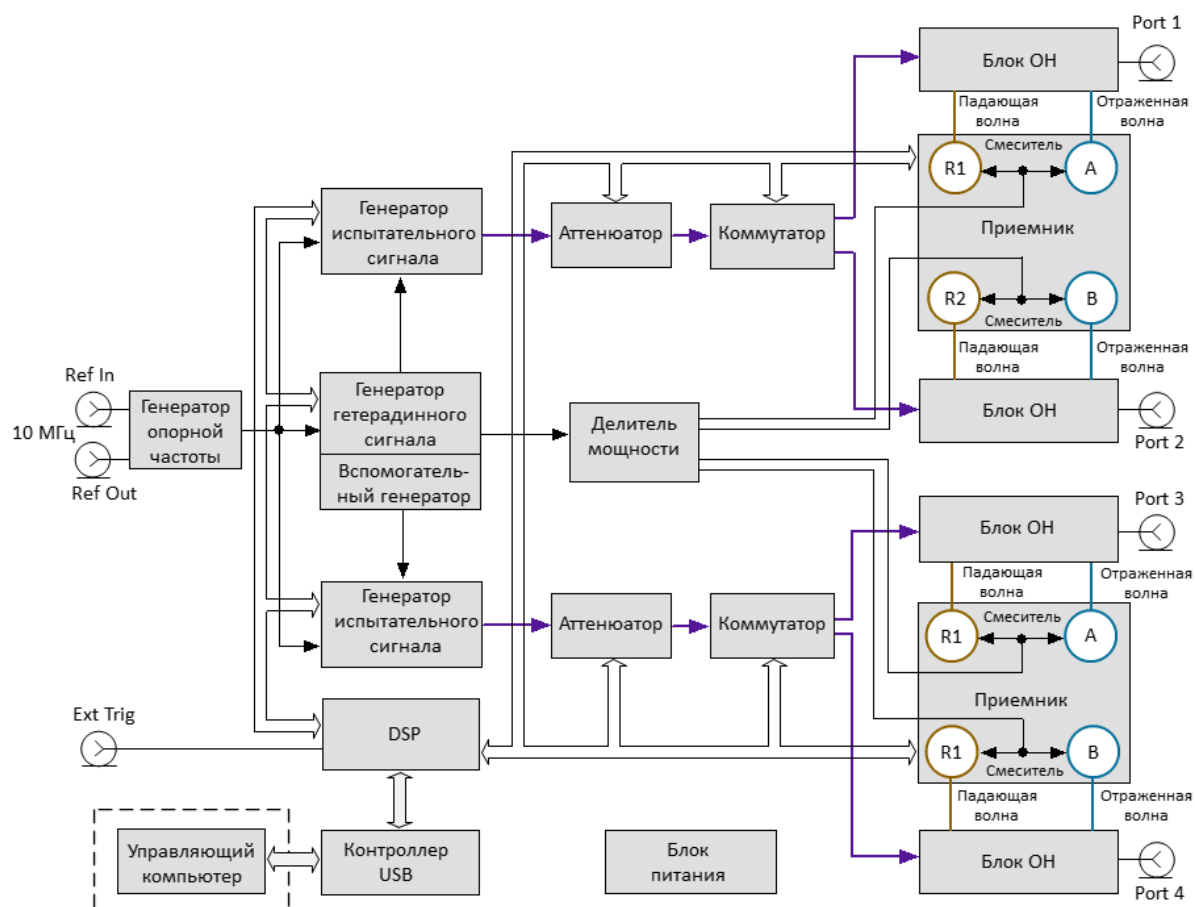


Рисунок 2 – Структурная схема ОБЗОР-808, ОБЗОР-808/1

Измерительный блок включает в себя генераторы испытательного и гетеродинного сигнала, аттенуатор регулировки мощности испытательного сигнала, коммутатор испытательного сигнала на два идентичных блока ответителей направленных (ОН), заканчивающихся соединителями портов 1 и 2. Сигналы, соответствующие падающей и отражённой волне от блоков ОН, поступают на смесители (СМ), где преобразуются в колебания первой промежуточной частоты (ПЧ) 5,03 МГц и поступают в четырёхканальный приёмник, в котором после фильтрации и переноса на вторую ПЧ около 30 кГц, преобразуются в цифровые коды и подаются на последующую обработку (фильтрация, измерение разности фаз, измерение амплитуды) в сигнальный процессор. Цифровые измерительные фильтры на второй ПЧ имеют полосу пропускания от 1 Гц до 30 кГц. Каждый из портов может быть источником испытательного сигнала или приёмником сигнала, прошедшего исследуемое устройство. Наименования «падающая и отражённая» волна справедливы для порта – источника испытательного сигнала. Сочетание узлов ОН, СМ и

четырёхканального приёмника образуют четыре идентичных измерительных приёмника сигнала.

Для измерителей ОБЗОР-804 и ОБЗОР-808 работа узлов измерительного блока выполняется под управлением внутреннего управляющего компьютера. Для измерителей ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-814/1 и ОБЗОР-808/1 работа узлов измерительного блока выполняется под управлением внешнего управляющего компьютера.

Принцип измерения комплексных коэффициентов передачи заключается в подаче на исследуемое устройство от соединителя одного из портов испытательного сигнала на заданной частоте, последующего измерения амплитуды и фазы, прошедших и отражённых исследуемым устройством сигналов и сравнения их с амплитудой и фазой испытательного сигнала.

Измеритель ОБЗОР-814/1 имеет переключки для прямого доступа к приемникам (см. рисунок 3). Подобная схема построения измерителей позволяет осуществлять конфигурацию для проведения специальных измерительных задач. В тракт генератора испытательного сигнала и приемника могут быть введены дополнительные усилители, аттенюаторы, различные фильтрующие или согласующие цепи для каждого из портов, одновременно обеспечивающие оптимальный режим работы исследуемого устройства во время измерений, близкий к реальному применению, и приемников измерителя.

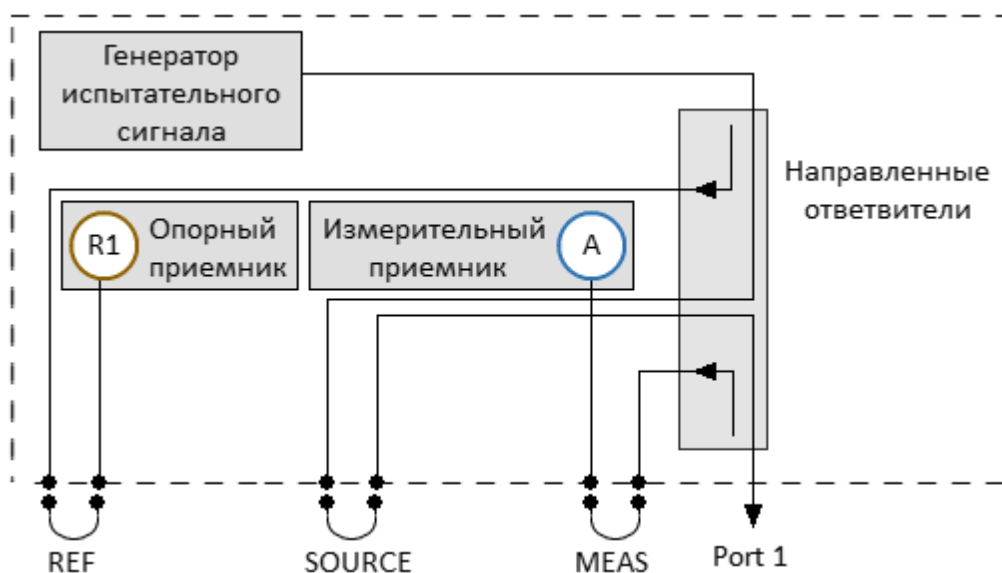


Рисунок 3 – Схема прямого доступа к приемникам

4 Подготовка к работе

4.1 Распаковывание и повторное упаковывание

Упаковка измерителя обеспечивает защиту от климатических и механических повреждений при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

Для упаковывания измерителя используется индивидуальная потребительская тара.

В качестве индивидуальной потребительской тары используются коробка из гофрированного картона и пакеты из полиэтиленовой пленки.

4.1.1 Распаковывание

Распаковывание проводить в указанной последовательности:

- расположите коробку в соответствии с манипуляционными знаками;
- откройте коробку, ознакомьтесь с сопроводительной документацией, аккуратно извлеките полиэтиленовые пакеты с измерителем, блоком или кабелем питания, кабелем USB, USB flash накопителем с эксплуатационной документацией;
- снимите пакеты и проведите внешний осмотр:
 - 1 проверьте наличие и целостность пломб предприятия-изготовителя;
 - 2 проверьте отсутствие глубоких царапин и вмятин на корпусе измерителя, следов коррозии металлических деталей и следов воздействия жидкостей или агрессивных паров, целостность лакокрасочных покрытий, сохранность маркировки;
 - 3 проведите визуальный контроль целостности соединителей, расположенных на передней и задней панели;
 - 4 проверьте отсутствие механических повреждений (вмятин, забоин, отслаивания покрытия и т. д.) на контактных и токонесущих поверхностях соединителей измерительных портов;
 - 5 проверьте целостность кабеля USB и блока или кабеля питания.

ПРИМЕЧАНИЕ

После распаковывания рекомендуется картонную коробку совместно с амортизационным материалом и транспортной тарой сохранить для возможного дальнейшего использования (постановке на хранение, или отправке на ремонт).

4.1.2 Упаковывание

Упаковывание должно производиться в закрытом помещении с температурой воздуха не ниже 15 °С и относительной влажностью до 80 %.

Перед упаковыванием необходимо провести внешний осмотр:

- проверьте наличие и целостность пломб предприятия-изготовителя;
- если упаковывание проводится перед хранением, проверьте отсутствие глубоких царапин и вмятин на корпусе измерителя, следов коррозии металлических деталей и следов воздействия жидкостей или агрессивных паров, целостность лакокрасочных покрытий, сохранность маркировки;
- проведите визуальный контроль целостности соединителей, расположенных на передней и задней панели;
- проверьте отсутствие механических повреждений (вмятин, забоин, отслаивания покрытия и т. д.) на контактных и токонесущих поверхностях соединителей измерительных портов;
- проверьте целостность кабеля USB и блока или кабеля питания.

Упаковывание проводить в следующей последовательности:

- поместите измеритель, блок или кабель питания, кабель USB и USB flash накопитель в полиэтиленовые пакеты соответствующего размера;
- добавьте в пакет с измерителем пакетики с мелкопористым силикагелем массой приблизительно 10 г;
- вложите блок или кабель питания, кабель USB и USB flash накопитель в коробку;
- вставьте пакет с измерителем в коробку со специальным вкладышем из пенополиэтилена, выполняющим амортизационную функцию;
- закройте измеритель вторым вкладышем из пенополиэтилена;

ПРИМЕЧАНИЕ

В качестве амортизационного материала, заполняющего пространство между стенками коробки и измерителя, может быть использован другой материал, обеспечивающий фиксацию измерителя в таре и не вызывающий коррозию.

- для заполнения пустоты в верхней части коробки, при необходимости, положите мягкий вкладыш;

- заполните необходимую сопроводительную документацию и поместите ее в полиэтиленовый пакет (прозрачный файл или мультифору);
- вложите сопроводительную документацию в коробку;
- закройте коробку крышкой и зафиксируйте крышку скотчем (клейкой лентой) с четырех сторон;
- нанесите на коробку маркировку:
 - 1 наименование предприятия-изготовителя;
 - 2 наименование и серийный номер измерителя;
 - 3 манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно!», «Беречь от влаги» и «Верх», если используется не оригинальная индивидуальная потребительская тара.

4.2 Общие положения

Если измеритель и подключаемые принадлежности находились в условиях отличных от условий эксплуатации, прежде чем включить их и приступить к работе, выдержите их в условиях эксплуатации не менее двух часов.

Распакуйте измеритель, если он находится в упаковке или транспортной таре.

Установите измеритель на рабочем месте. Площадь поверхности рабочего стола должна быть достаточной для размещения на ней измерителя и исследуемых устройств.

Установите измеритель на ровную поверхность рабочего стола так, чтобы все ножки измерителя упирались в нее, и обеспечивался свободный доступ к соединителям и выключателю питания. Устройства, подключаемые к измерителю, должны располагаться на рабочей поверхности стола или непосредственно над ней.

При эксплуатации вентиляционные отверстия на корпусе измерителя не должны закрываться предметами.

Осмотр разрешается проводить только при отключении измерителя от сети электропитания и отсоединении кабеля питания.

На рабочем месте должны быть приняты меры по обеспечению защиты от воздействия статического электричества.

Проведите внешний осмотр измерителя совместно с используемым комплектом принадлежностей. При необходимости, проведите чистку соединителей измерительных портов измерителя, кабелей и переходов, а также средств калибровки и выполните проверку присоединительных размеров соединителей указанных устройств.

4.3 Внешний осмотр

Внешний осмотр проводится для выявления видимых дефектов измерителя и подключаемых к нему устройств.

Последовательность проведения внешнего осмотра:

- при первичном осмотре проверьте наличие и целостность пломб предприятия-изготовителя, отсутствие следов вскрытия корпуса измерителя, целостность кабелей питания и USB;
- проверьте отсутствие глубоких царапин и вмятин на корпусе измерителя, следов коррозии металлических деталей и следов воздействия жидкостей или агрессивных паров, целостность лакокрасочных покрытий, сохранность маркировки. При обнаружении несоответствий дальнейшая работа с измерителем запрещается;
- при наличии, проведите визуальный контроль целостности устройств из комплекта принадлежностей, к которым относятся кабели, переходы и средства калибровки;
- проведите визуальный контроль целостности и чистоты соединителей измерительных портов измерителя, кабелей и переходов, а также средств калибровки. При обнаружении посторонних частиц проведите чистку их соединителей;
- проверьте отсутствие механических повреждений (вмятин, забоин, отслаивания покрытия и т. д.) на контактных и токонесущих поверхностях соединителей указанных устройств.

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении механических повреждений соединителя какого-либо устройства дальнейшая работа с этим измерителем запрещается. Измеритель бракуется и изолируется с целью предотвращения его применения и повреждения годных соединителей других устройств.

4.4 Чистка соединителей

Чистку соединителей рекомендуется проводить до и после использования измерителя и комплекта принадлежностей.

Чистку коаксиальных соединителей тип N, III, 2,4 мм, 3,5 мм и IX проводить по следующей методике:

- протрите поверхности соединителей, указанные стрелками на рисунках 4 и

5, палочкой с ватным тампоном, смоченным в спирте; капли спирта не должны попадать вовнутрь устройств;

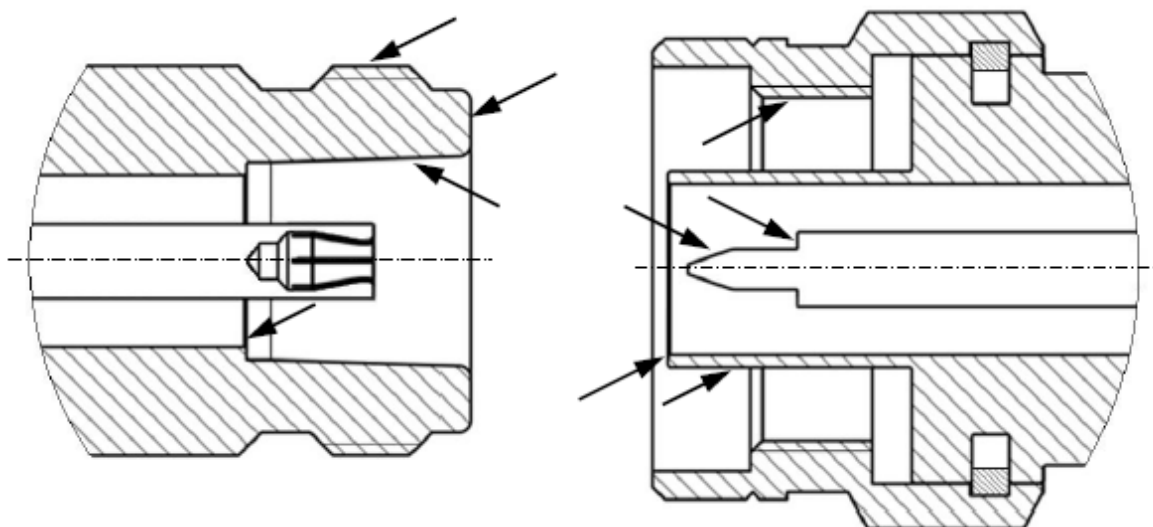


Рисунок 4 – Соединители тип N и III (розетка и вилка)

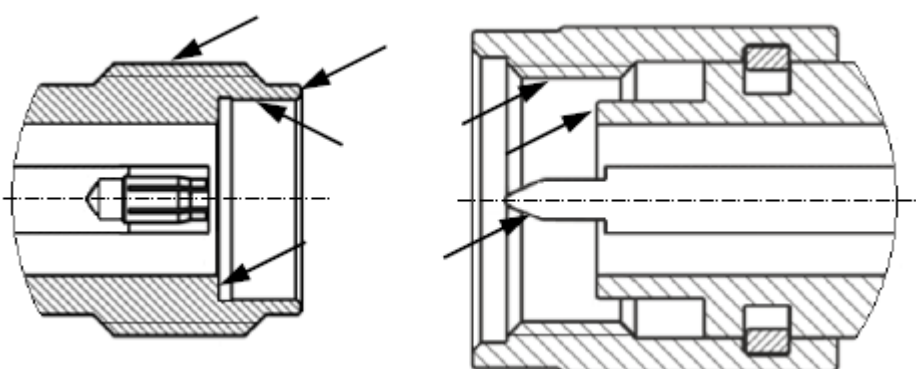


Рисунок 5 – Соединители тип 2,4 мм, 3,5 мм и IX (розетка и вилка)

- проведите чистку остальных внутренних поверхностей соединителей, продув их воздухом;
- просушите соединители, убедитесь в отсутствии остатков спирта внутри соединителей;
- проведите визуальный контроль чистоты соединителей, убедитесь в отсутствии посторонних частиц;
- при необходимости повторите чистку.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять металлические предметы для чистки соединителей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ протирать центральный проводник

соединителей «розетка». Чистку проводить продувкой воздухом.

4.5 Проверка присоединительных размеров

Рекомендуется проверить при первом использовании присоединительные размеры соединителей измерительных портов измерителя, кабелей и переходов, а также средств калибровки. В дальнейшем, проверяйте присоединительные размеры регулярно.

Первая проверка соединителей позволит получить значения присоединительных размеров, которые могут быть использованы при эксплуатации измерителя для оценивания изменений размеров.

Повторная проверка соединителей рекомендуется, если:

- по результатам внешнего осмотра или по результатам выполненных измерений возникает предположение о поломке или повреждении какого-либо соединителя;
- обнаружено, что соединители устройств, использовавшихся с измерителем, повреждены или их присоединительные размеры не соответствуют нормам, установленным для данного типа соединителей;
- с момента предыдущей проверки проведено более 100 присоединений к любому из соединителей.

Проверка присоединительных размеров выполняется с применением комплекта для измерений соединителей коаксиальных в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на него или универсальным инструментом для измерений линейных размеров (например, микрометром, индикатором часового типа и др.).

При проверке измеряется только размер «А» (см. рисунках 6 и 7).

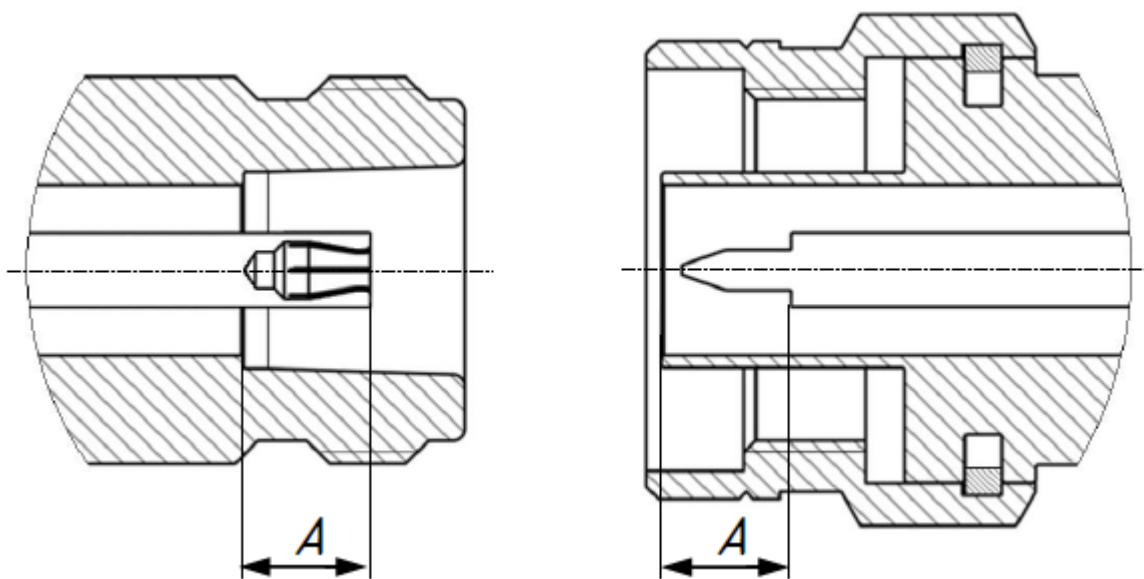


Рисунок 6 – Соединители тип N и III (розетка и вилка)

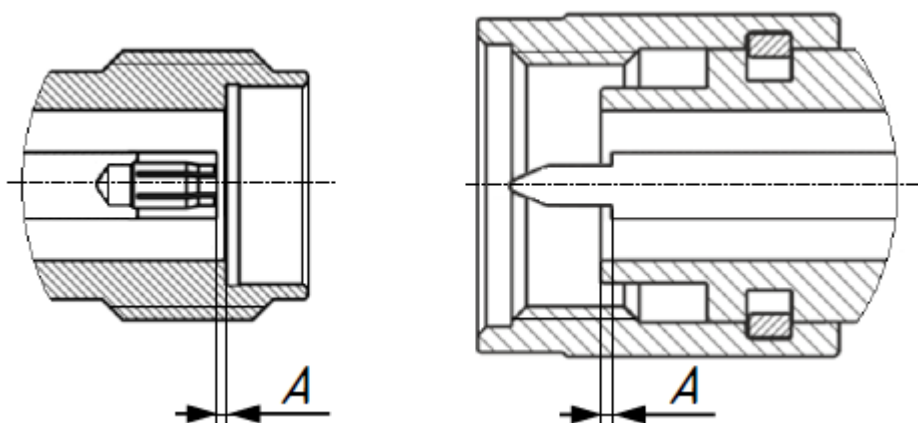


Рисунок 7 – Соединители тип 2,4 мм, 3,5 мм и IX (розетка и вилка)

Присоединительный размер «А» соединителей измерительных портов измерителя должен находиться в пределах:

- тип N, розетка, мм $5,26_{-0,08}$;
- тип NMD 2,4 мм, NMD 3,5 мм, вилка, мм $0,00_{-0,08}$.

Норма на присоединительный размер «А» соединителей других устройств (кабелей, переходов, средств калибровки) должна быть указана в эксплуатационной документации на них.

ПРИМЕЧАНИЕ

При обнаружении несоответствий размеров проверяемого соединителя установленным нормам необходимо выполнить ремонт. Измеритель с такими соединителями бракуют.

4.6 Подключение и отключение устройств

При эксплуатации измерителя постоянно возникает необходимость подключения различных устройств между собой: кабелей к измерительным портам измерителя, переходов к кабелям, средств калибровки к переходам или портам измерителя, а также исследуемых устройств к портам и т.д.

Подключение устройств с коаксиальными соединителями рекомендуется выполнять в следующей последовательности для обеспечения максимальной повторяемости результата измерений и предотвращения поломки:

- аккуратно совместите соединители подключаемых устройств;
- удерживая подключаемое устройство, руками накрутите гайку соединителя «вилка». При этом рабочие поверхности центральных проводников и опорные плоскости внешних проводников должны соприкоснуться, как показано на рисунках 8 и 9;
- затяните с помощью тарированного ключа (усилие затягивания зависит от типа соединителя) гайку соединителя «вилка», при этом следует удерживать подключаемое устройство пальцами или с помощью ключа гаечного, предохраняя его от проворачивания. Окончательное затягивание гайки соединителя «вилка» проводите, удерживая ключ за конец ручки. Прекратите затягивание в момент излома ручки ключа.

Присоединение следует осуществлять только вращением гайки соединителя «вилка».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вращать корпус подключаемого устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Затягивание гайки соединителя «вилка» выполняйте с помощью тарированного ключа с нормированным значением крутящего момента.

- от 1,1 до 1,5 Н·м – для соединителей тип N и III;
 - от 0,8 до 1,0 Н·м – для соединителей тип 2,4 мм, 3,5 мм и IX.
-

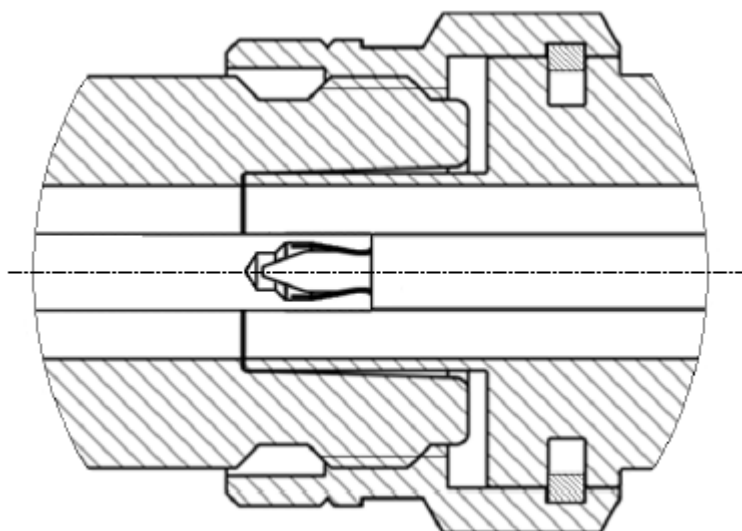


Рисунок 8 – Соединители тип N и III (розетка слева, вилка справа)

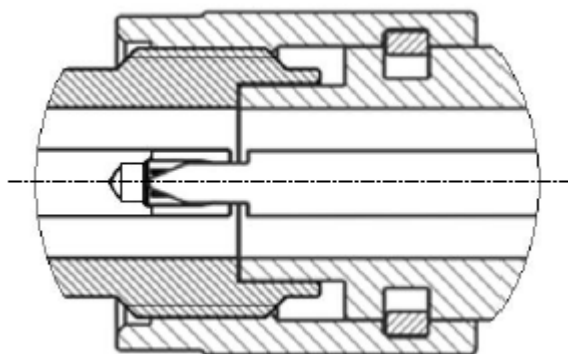


Рисунок 9 – Соединители тип 2,4 мм, 3,5 мм и IX (розетка слева, вилка справа)

Отключение соединителей должно выполняться в последовательности:

- с помощью ключа, которым проводилось затягивание, ослабьте крепление гайки соединителя «вилка», при этом удерживайте отключаемое устройство пальцами или с помощью ключа гаечного, предохраняя его корпус от проворачивания;
- удерживая отключаемое устройство в таком положении, чтобы центральный проводник его соединителя находился на той же прямой, что и в подключённом состоянии, раскрутите гайку соединителя «вилка».

4.7 Порядок включения и выключения прибора


Включение ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-808/1, ОБЗОР-814/1

Перед включением прибора в сеть следует проверить исправность кабеля питания.

ВНИМАНИЕ!

Электропитание измерителя должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 198 до 242 В.

Последовательность включения:

- включите персональный компьютер;
 - соедините клемму «  » на задней панели измерителя с шиной защитного заземления;
 - соедините измеритель с компьютером кабелем USB;
 - подключите к сети ~ 220 В 50 Гц с помощью кабеля питания;
 - включите измеритель, нажав кнопку выключателя питания;
 - установите программное обеспечение, если оно не было ранее установлено. Процедура установки программного обеспечения описана в части II руководства по эксплуатации;
 - запустите программное обеспечение;
-

ПРИМЕЧАНИЕ

Включение или выключение питания возможно в любой момент времени. При включении питания измерителя, подключенного к компьютеру, программное обеспечение производит загрузку микропрограмм в измеритель. По окончании загрузки приблизительно через 10 секунд измеритель готов к работе.

- выдержите измеритель в течение времени установления рабочего режима.

Выключение ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-808/1, ОБЗОР-814/1

Последовательность выключения:

- закройте программное обеспечение;
- выключите измеритель, нажав кнопку выключателя питания;
- при необходимости, разберите схему измерений;
- при необходимости, отсоедините измеритель сначала от сети ~ 220 В 50 Гц, затем от компьютера, далее от шины защитного заземления.


Включение ОБЗОР-804, ОБЗОР-808

Перед включением прибора в сеть следует проверить исправность кабеля питания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Электропитание измерителя должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 198 до 242 В.

Последовательность включения:

- соедините клемму «  » на задней панели измерителя с шиной защитного заземления;
- подключите к сети ~ 220 В 50 Гц с помощью кабеля питания;
- включите измеритель, нажав кнопку выключателя питания (переключатель работа / готовность);
- выдержите измеритель в течение времени установления рабочего режима.

Переключатель работа / готовность служит для переключения между режимом работы и режимом готовности измерителя.

В режиме готовности измеритель включен в сеть питания 220 В, встроенный компьютер и схемы измерителя обесточены, источник питания вырабатывает дежурное напряжение для питания схемы включения измерителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме готовности, нажатие на переключатель обеспечивает включение источника питания, загрузку ОС Windows, запуск программного обеспечения измерителя.

В режиме работы, нажатие на переключатель инициирует процедуру завершения ОС Windows, с последующим отключением питания встроенного компьютера и схем измерителя и переходом в режим готовности.

Долговременное, более 4 секунд, нажатие на переключатель на работающем измерителе – принудительно отключает источник питания без процедуры завершения ОС Windows.

Выключение ОБЗОР-804, ОБЗОР-808

Последовательность выключения:

- выключите измеритель, нажав кнопку выключателя питания (переключатель работа / готовность);
- при необходимости, разберите схему измерений;
- при необходимости, отсоедините измеритель сначала от сети ~ 220 В 50 Гц, далее от шины защитного заземления.

Не отключайте работающий измеритель от сети питания 220 В отсоединением кабеля питания. Это может привести к выходу программного обеспечения измерителя из строя.

ВНИМАНИЕ!

Не отключайте работающий измеритель долговременным, более 4 секунд, нажатием на переключатель работа / готовность. Это может привести к выходу программного обеспечения измерителя из строя.

В случае необходимости полного отключения питания измерителя следует инициировать процедуру завершения работы ОС Windows кратковременным нажатием на переключатель работа / готовность и дождаться завершения работы Windows. После чего можно отсоединить кабель питания измерителя от сети 220 В.

5 Порядок работы

5.1 Расположение органов управления ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-814/1, ОБЗОР-808/1

ОБЗОР-804/1

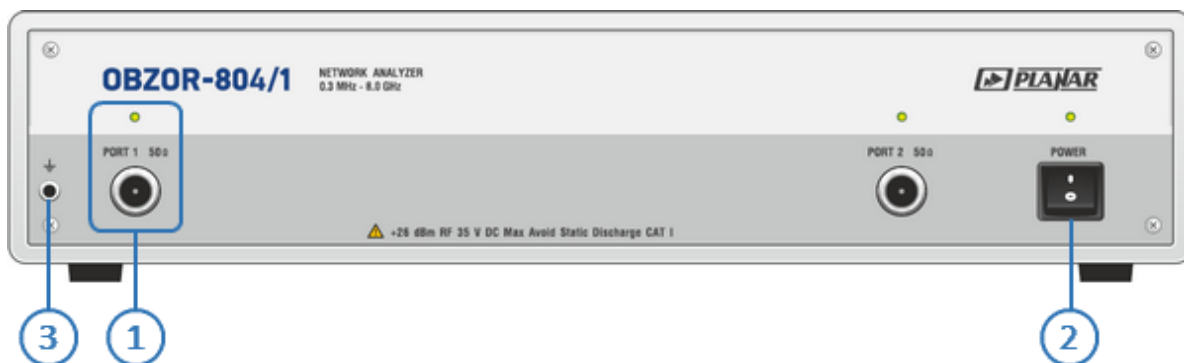


Рисунок 10 – Передняя панель

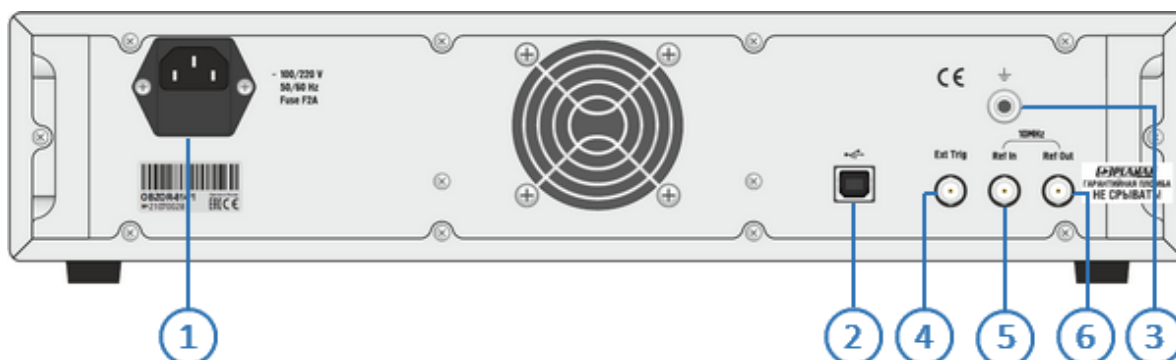


Рисунок 11 – Задняя панель

ОБЗОР-814/1

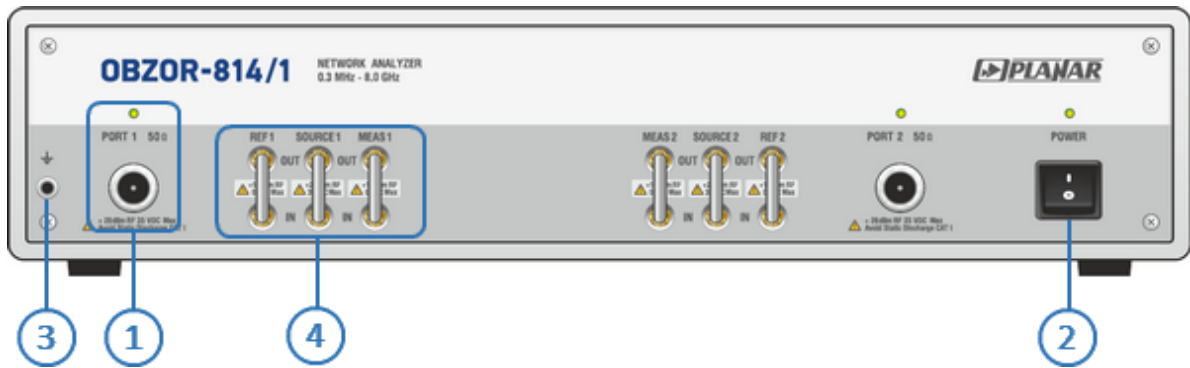


Рисунок 12 – Передняя панель

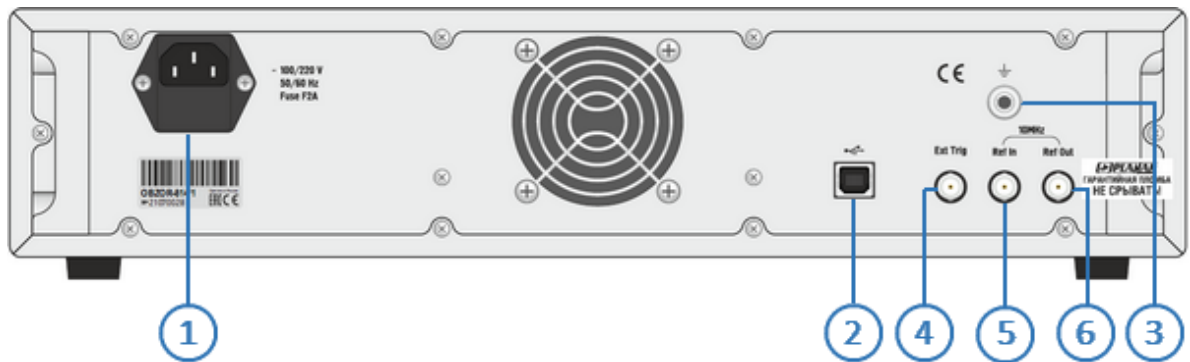


Рисунок 13 – Задняя панель

ОБЗОР-808/1

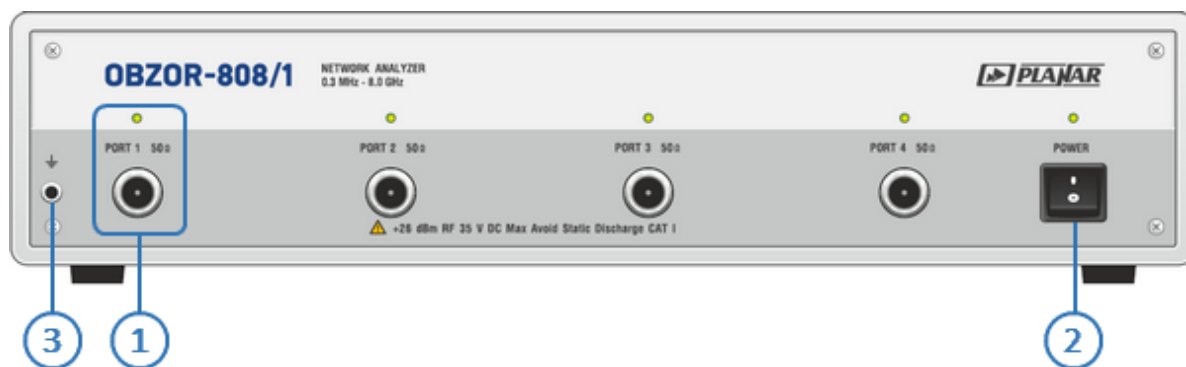


Рисунок 14 – Передняя панель

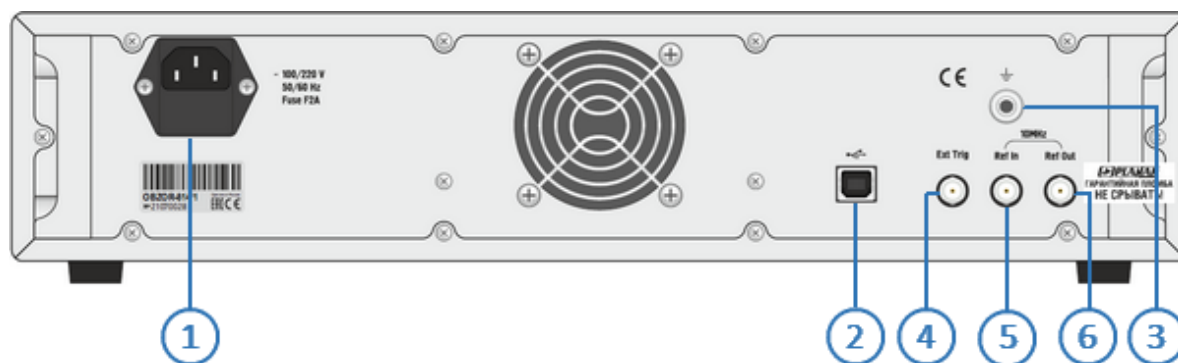


Рисунок 15 – Задняя панель

5.1.1 Передняя панель

1 Измерительные порты со светодиодными индикаторами



Измерительные порты служат для подключения исследуемого устройства. Измерительный порт выступает как в качестве источника испытательного радиочастотного сигнала, так и в качестве приёмника сигнала от исследуемого устройства.

При подключении к одному измерительному порту возможно измерение характеристик отражения исследуемого устройства.

При подключении к 2-м измерительным портам возможно измерение всех элементов матрицы S-параметров исследуемого устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Светодиодный индикатор служит для индикации измерительного порта, который является источником радиочастотного сигнала.

ВНИМАНИЕ!

Превышение максимальной входной мощности радиочастотного сигнала или максимального постоянного напряжения, указанных на передней панели, может привести к выходу измерителя из строя.

2 Выключатель питания



Выключатель питания служит для включения / выключения питания измерителя.

Включение или выключение питания возможно в любой момент времени. При включении питания измерителя, подключенного к компьютеру, программное обеспечение производит загрузку микропрограмм в прибор. По окончании загрузки измеритель готов к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ

При первом включении автоматически выполняется процедура установки драйвера USB. Установка драйвера подробно описана в части II руководства по эксплуатации. Процедура установки драйвера может потребоваться на некоторых компьютерах при изменении порта USB.


3 Клемма заземления



Клемма используется для заземления.

Для предотвращения повреждения от электростатического разряда следует соединить клемму заземления на корпусе измерителя с корпусом исследуемого устройства.


4 Прямой доступ к приемникам (ОБЗОР-814/1)

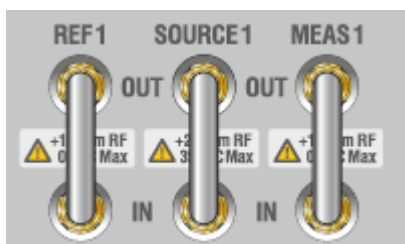

Переключки для прямого доступа к приемникам, расположенные на передней панели прибора, позволяют осуществлять конфигурацию для проведения специальных измерительных задач. В тракт генератора испытательного сигнала и приемника могут быть введены дополнительные усилители, аттенюаторы, различные фильтрующие или согласующие цепи для каждого из портов, одновременно обеспечивающие оптимальный режим работы исследуемого устройства во время измерений, близкий к реальному применению, и приемников прибора.

5.1.2 Задняя панель

1 Соединитель для подключения кабеля питания

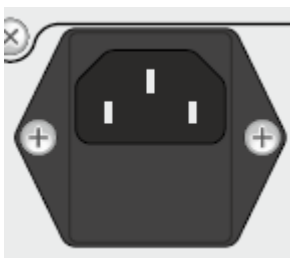

Подключение к промышленной электросети ~ 220 В, 50 Гц.

ВНИМАНИЕ!

В экстренных ситуациях, с целью предотвращения поражения электрическим током или для других аналогичных целей следует выдернуть кабель питания из сетевой розетки или из розетки на задней панели прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить соединение или разъединение кабеля питания при включенном измерителе.

2 Разъем USB 2.0




Соединитель для подключения прибора к внешнему управляющему компьютеру.

3 Клемма заземления




Для обеспечения электробезопасности следует подключить клемму заземления на корпусе измерителя к шине защитного заземления.

4 Вход синхронизации

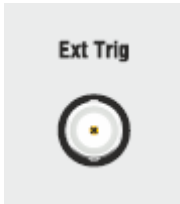

Вход Ext Trig служит для подключения источника сигнала внешнего запуска. Синхронизация или запуск прибора возможен по различным событиям, перечисленным в программном обеспечении.


5 Вход внешнего опорного генератора 10 МГц

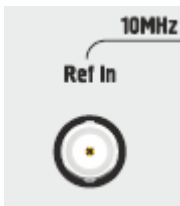

Вход для подключения внешнего опорного генератора, обеспечивающего синхронную работу всех узлов и блоков прибора.

Частота внешнего опорного генератора 10 МГц.

6 Выход внутреннего опорного генератора 10 МГц

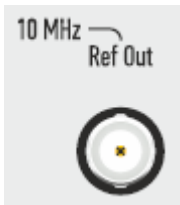

Выход для подключения к внутреннему опорному генератору для создания единой шкалы времени (временной синхронизации) различных устройств.

Выход может использоваться для контроля параметров сигнала внутреннего опорного генератора при проведении диагностики, технического обслуживания или ремонта.

Частота внутреннего опорного генератора 10 МГц.

5.2 Расположение органов управления ОБЗОР-804, ОБЗОР-808

ОБЗОР-804



Рисунок 16 – Передняя панель

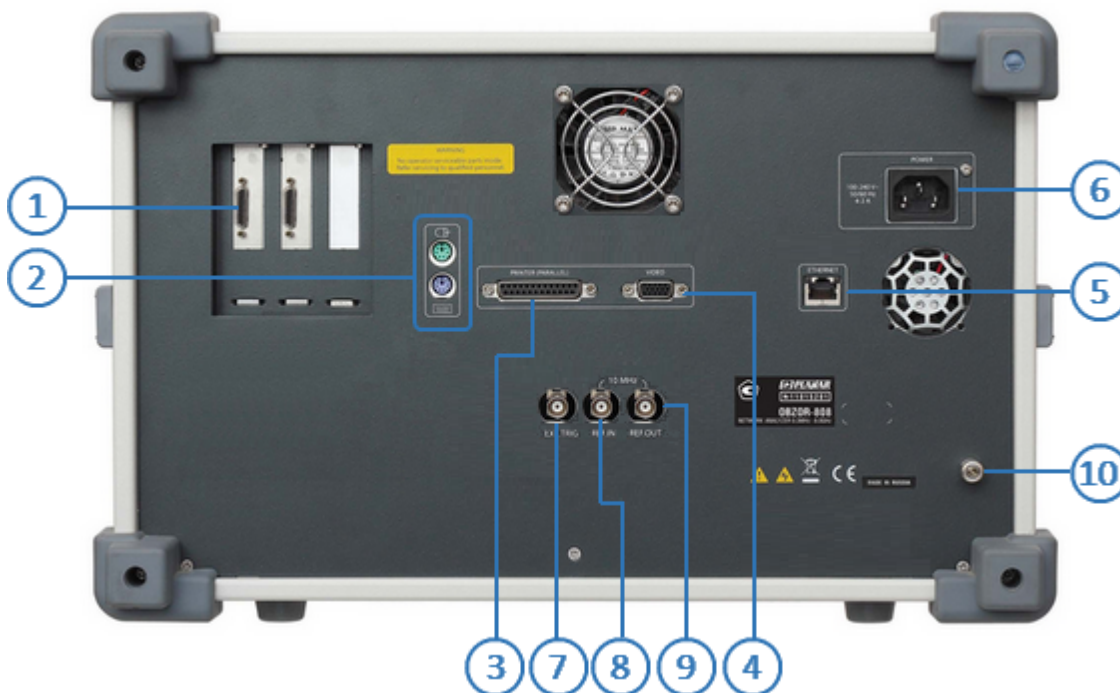


Рисунок 17 – Задняя панель

ОБЗОР-808



Рисунок 18 – Передняя панель ОБЗОР-808


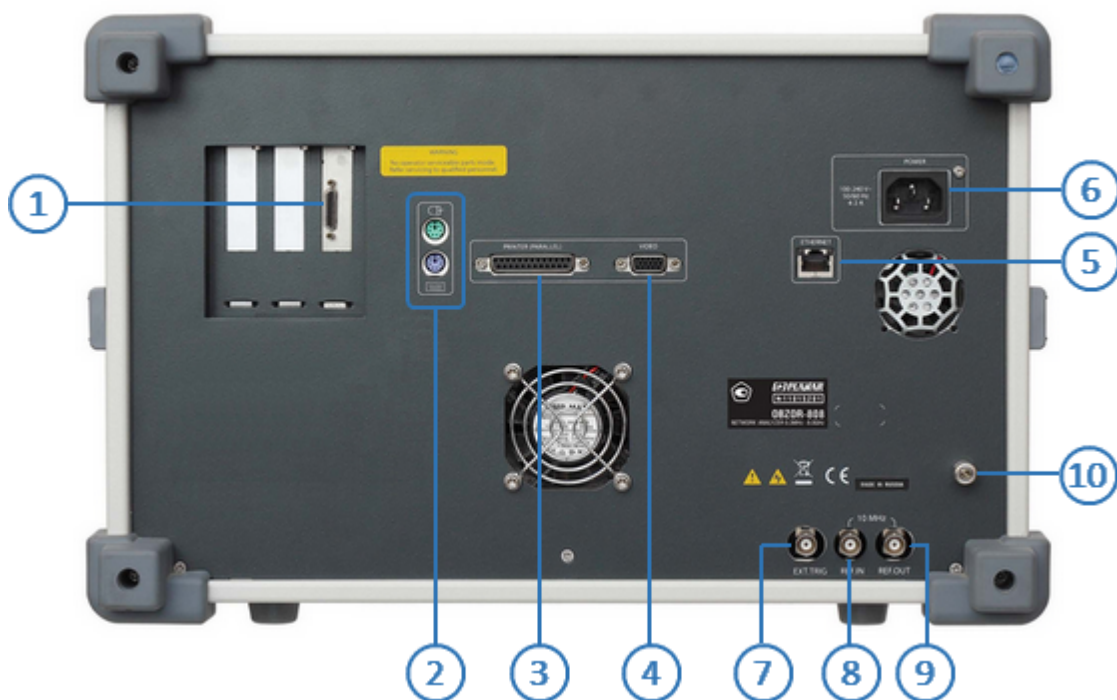


Рисунок 19 – Задняя панель ОБЗОР-808

5.2.1 Передняя панель

1 Кнопка начальной установки

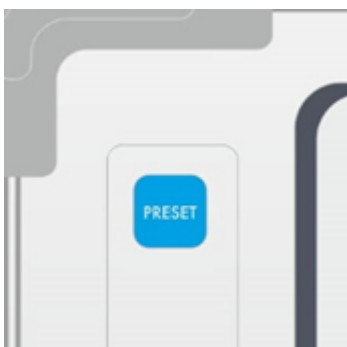

Кнопка начальной установки служит для приведения измерителя в начальное состояние. Параметры начального состояния измерителя приведены в части II руководства по эксплуатации.

2 Переключатель режима работа / готовность



Переключатель работа / готовность служит для переключения между режимом работы и режимом готовности измерителя.

В режиме готовности измеритель включен в сеть питания 220 В, встроенный компьютер и схемы измерителя обесточены, источник питания вырабатывает дежурное напряжение для питания схемы включения измерителя.

В режиме готовности, нажатие на переключатель обеспечивает включение источника питания, загрузку ОС Windows, запуск программного обеспечения измерителя.

В режиме работы, нажатие на переключатель инициирует процедуру завершения ОС Windows, с последующим отключением питания встроенного компьютера и схем измерителя и переходом в режим готовности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Долговременное, более 4 секунд, нажатие на переключатель на работающем измерителе – принудительно отключает источник питания без процедуры завершения ОС Windows.

Не отключайте работающий измеритель от сети питания 220 В отсоединением сетевого шнура. Это может привести к выходу программного обеспечения прибора из строя.

Не отключайте работающий измеритель долговременным, более 4 секунд, нажатием на переключатель работа / готовность. Это может привести к выходу программного обеспечения прибора из строя.

ВНИМАНИЕ!

В случае необходимости полного отключения питания измерителя следует инициировать процедуру завершения работы ОС Windows кратковременным нажатием на переключатель работа / готовность и дождаться завершения работы ОС Windows. После чего можно отсоединить сетевой кабель измерителя от сети питания 220 В.

3 Дисплей

Измеритель оснащен цветным ЖК дисплеем 10.4". Дисплей может быть сенсорным (вариант комплектации TS). Сенсорный экран позволяет управлять измерителем касанием пальца к экрану.

ВНИМАНИЕ!

Нажатие на сенсорный экран ручкой, отверткой либо другим острым предметом может привести к повреждению сенсорного экрана.

Дисплей содержит элементы управления измерителем и область для индикации результатов.

Основным элементом дисплея, предназначенным для управления измерителем, является вертикальное программное меню в правой части экрана и соответствующие ему аппаратные функциональные клавиши.

Вертикальное меню состоит из сменных панелей программных кнопок. Каждая панель программных кнопок представляет собой один раздел меню. Все панели связаны в многоуровневую иерархическую систему меню и обеспечивают доступ ко всем функциям измерителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

В верхней части дисплея находится строка вспомогательного меню, которая может быть отключена.

Подробнее об элементах управления измерителем, отображаемых на дисплее и областях индикации результатов описано в части II руководства по эксплуатации.

4 Клавиши управления и ввода данных

Блок функциональных клавиш



Функциональные клавиши служат для управления функциями измерителя совместно с программным меню. Назначение функциональных клавиш определяется текущей панелью программных кнопок, отображаемой в правой части экрана. Самая верхняя функциональная клавиша имеет выделенное назначение – она обеспечивает перемещение на предыдущий уровень иерархии меню программных кнопок.







Блок клавиш управления


 






Клавиши управления служат для быстрого доступа к функциям управления измерителем. Они позволяют одним нажатием клавиши перейти к определенной функции измерителя. Например, нажатие клавиши «Meas» приводит к переходу к функции выбора измеряемого S параметра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Клавиши управления сами по себе не вызывают функции управления измерителем. Клавиши управления служат для быстрой смены панелей программных кнопок, и соответственно, назначения функциональной клавиатуры. Нажатие на клавишу управления, как правило, сопровождается нажатием функциональной клавиши, отвечающей за определенную функцию.

Название клавиша	Описание
	<p>Клавиша «Active Tr/Ch» отображает в правой части экрана панель программных кнопок выбора активного канала и графика. Активным является канал, которому направляются команды изменения параметров канала. Аналогично, активным является график, которому направляются команды изменения параметров графика. Перед вводом команд изменения параметров канала или графика необходимо назначить активный канал и график, соответственно. Установка каналов и графиков описана в части II руководства по эксплуатации.</p>
	<p>Клавиша «Stimulus» отображает в правой части экрана панель программных кнопок управления параметрами источника сигнала активного канала. Это такие параметры, как начальное и конечное значение частоты сканирования, число точек, мощность источника сигнала и другие. Панель программных кнопок управления параметрами источника сигнала подробно описана в части II руководства по эксплуатации.</p>
	<p>Клавиша «Meas» отображает в правой части экрана панель программных кнопок выбора измеряемого S параметра. Панель подробно описана в части II руководства по эксплуатации.</p>
	<p>Клавиша «Format» отображает в правой части экрана панель программных кнопок выбора формата представления измеряемых данных. Это такие форматы, как амплитуда в логарифмическом масштабе, фаза, КСВ и другие. Панель программных кнопок выбора формата представления данных подробно описана в части II руководства по эксплуатации.</p>
	<p>Клавиша «Scale» отображает в правой части экрана панель программных кнопок управления масштабом графика. Масштаб определяется ценой деления, значением и уровнем опорной линии графика и другими параметрами. Панель программных кнопок управления масштабом графика подробно описана в части II руководства по эксплуатации.</p>
	<p>Клавиша «Avg» отображает в правой части экрана панель программных кнопок усреднения данных. Данная панель</p>





Название клавиша	Описание
	служит для установки полосы ПЧ, параметров усреднения и сглаживания. Панель программных кнопок усреднения данных подробно описана в части II руководства по эксплуатации.
	Клавиша « Display » отображает в правой части экрана панель программных кнопок управления индикацией. Данная панель позволяет устанавливать число графиков, размещать их на экране, заносить графики в память, задавать цвет графиков, размер шрифта и другое. Панель программных кнопок управления индикацией подробно описана в части II руководства по эксплуатации.
	Клавиша « Cal » отображает в правой части экрана панель программных кнопок калибровки измерителя. Данная панель служит для осуществления калибровки, установки параметров калибровки, включения / отключения коррекции ошибок измерения. Панель программных кнопок калибровки подробно описана в части II руководства по эксплуатации.
	Клавиша « Save/Recall » отображает в правой части экрана панель программных кнопок сохранения или восстановления состояния измерителя, калибровок, данных графиков. Панель программных кнопок сохранения / восстановления подробно описана в части II руководства по эксплуатации.
	Клавиша « Marker » отображает в правой части экрана панель программных кнопок управления маркерами. Данная панель служит для включения и отключения маркеров, ввода параметров маркеров. Панель программных кнопок управления маркерами подробно описана в части II руководства по эксплуатации.
	Клавиша « Analysis » отображает в правой части экрана панель программных кнопок анализа данных. Данная панель включает функцию моделирования оснастки, функцию преобразования данных во временную область, функцию преобразования данных в значения импеданса, функцию допускового контроля измерений. Панель программных кнопок анализа данных подробно описана в части II руководства по эксплуатации.







Название клавиша	Описание
	Клавиша «System» отображает в правой части экрана панель программных кнопок системного меню. Данная панель позволяет произвести начальную установку, печать графиков, переключить источник опорной частоты 10 МГц, осуществить поверку измерителя. Панель программных кнопок системного меню подробно описана в в части II руководства по эксплуатации.

Блок клавиш ввода



Клавиши ввода служат для ввода цифровых данных и приставок единиц измерения. Данные клавиши, кроме клавиш **«Enter» «Esc»**, действуют, когда имеется активное поле ввода данных, то есть когда курсор помещен в поле ввода данных.

Название клавиша	Описание
	Цифровые клавиши «0»...«9» , десятичная точка «.» служат для ввода десятичных чисел в месте расположения курсора.
	Клавиша «+/-» служит для смены знака десятичного числа.
	Клавиша «G/n» служит для окончания ввода десятичного числа с добавлением к единице измерения приставки Г (Гига) $\times 10^9$ или n (нано) $\times 10^{-9}$. Какая из двух приставок будет использована, определяется типом вводимых данных.
	Клавиша «M/μ» служит для окончания ввода десятичного числа с добавлением к единице измерения приставки М (Мега) $\times 10^6$ или μ (микро) $\times 10^{-6}$. Какая из двух приставок будет использована, определяется типом вводимых данных.

Название клавиша	Описание
	<p>Клавиша «k/m» служит для окончания ввода десятичного числа с добавлением к единице измерения приставки к (кило) $\times 10^3$ или m (мили) $\times 10^{-3}$. Какая из двух приставок будет использована, определяется типом вводимых данных.</p>
	<p>Клавиша «x1» служит для окончания ввода десятичного числа без добавления приставки к единице измерения. Данная клавиша эквивалентна клавише «Enter».</p>
	<p>Клавиша «Back» удаляет символ слева от курсора.</p>
	<p>Клавиша «Esc» действует следующим способом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если есть активное поле ввода данных – отменяет весь предыдущий ввод, возвращает значение поля до ввода цифр или символов; • иначе перемещает на предыдущий уровень иерархии меню программных кнопок.
	<p>Клавиша «Enter» действует следующим способом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если есть активное поле ввода данных – завершает ввод, присваивает новое полю ввода; • иначе осуществляет нажатие программной кнопки, выделенной темным цветом.
	<p>Клавиша «Home» действует следующим способом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если есть активное поле ввода данных – перемещает курсор в начало поля; • иначе перемещает на главный уровень меню программных кнопок.

5 Ручка навигации и увеличения / уменьшения числовых данных



Вращающаяся ручка действует следующим способом:

- если есть активное поле ввода числовых данных – осуществляет прокрутку числовых данных. При вращении по часовой стрелке увеличивает данные, против часовой стрелки – уменьшает данные;
- иначе перемещает выбор панели программных кнопок.

6 Разъемы USB



Разъемы USB служат для подключения различных периферийных USB устройств, таких как Flash – память, мышь, клавиатура, принтер.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подключения мыши и клавиатуры к разъемами mini-DIN (PS/2), принтера к разъему параллельный порт – производится на задней панели измерителя.

7 Измерительные порты со светодиодными индикаторами



Измерительные порты служат для подключения исследуемого устройства. Измерительный порт выступает как в качестве источника испытательного радиочастотного сигнала, так и в качестве приёмника сигнала от исследуемого устройства. Только один порт может быть одновременно источником сигнала.

При подключении к одному измерительному порту возможно измерение характеристик отражения исследуемого устройства.

При подключении к 2/3/4 измерительным портам возможно измерение всех элементов матрицы S-параметров исследуемого устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Светодиодный индикатор служит для индикации измерительного порта, который является источником радиочастотного сигнала.

ВНИМАНИЕ!

Превышение максимальной входной мощности радиочастотного сигнала или максимального постоянного напряжения, указанных на передней панели, может привести к выходу измерителя из строя.



Клавиши навигации



Клавиши навигации **«вверх»** и **«вниз»** действуют следующим способом:

- если есть активное поле ввода числовых данных – осуществляют прокрутку числовых данных: клавиша **«вверх»** увеличивает число, клавиша **«вниз»** – уменьшает число;
- если есть активное меню – перемещают выбор меню;
- иначе перемещают выбор панели программных кнопок.

Клавиши навигации **«влево»** и **«вправо»** действуют следующим способом:

- если есть активное поле ввода числовых данных – перемещают курсор внутри поля данных;

- если активировано главное меню – перемещают к следующему выпадающему меню;
- иначе клавиша «**влево**» перемещает на предыдущий уровень иерархии меню программных кнопок, а клавиша «**вправо**» – на вложенный уровень иерархии меню программных кнопок.

9 Клемма заземления



Клемма используется для заземления.

Для предотвращения повреждения от электростатического разряда следует соединить клемму заземления на корпусе измерителя с шиной защитного заземления..

5.2.2 Задняя панель

① Разъем GPIB (Опция)




Интерфейс GPIB (General Purpose Interface Bus) позволяет внешнему контроллеру (компьютеру) осуществлять управление и получать данные. Поставляется по отдельному заказу.

2 Разъемы внешней клавиатуры и мыши типа Mini-DIN




Разъемы клавиатуры и мыши типа Mini-DIN служат для подключения внешней клавиатуры и мыши для повышения удобства работы с измерителем. Подробнее приёмы работы с мышью описаны в части II руководства по эксплуатации.

3 Разъем параллельного порта принтера

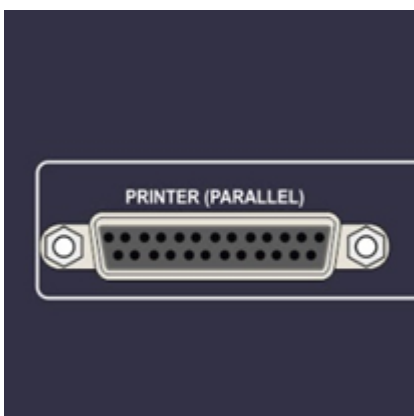


25-контактный параллельный порт для подключения стандартного принтера.

4 Разъем внешнего VGA монитора

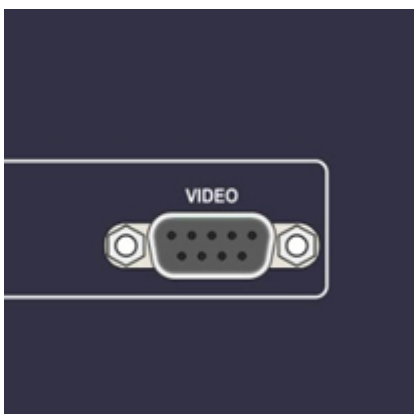


15-контактный порт для подключения стандартного VGA монитора. Внешний VGA монитор может использоваться для дублирования выводимой информации на монитор большего размера.

5 Разъем порта Ethernet

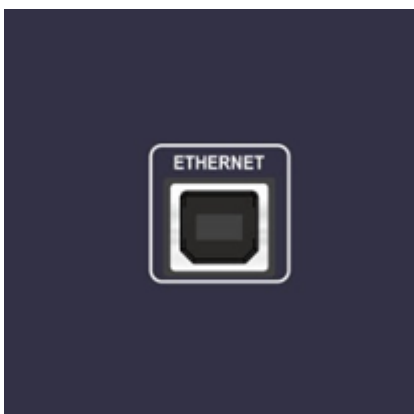

Порт Ethernet предназначен для включения измерителя в локальную сеть (LAN). Соединение с локальной сетью позволяет осуществлять управление прибором получать данные с помощью внешнего компьютера.

6 Разъем для подключения кабеля питания

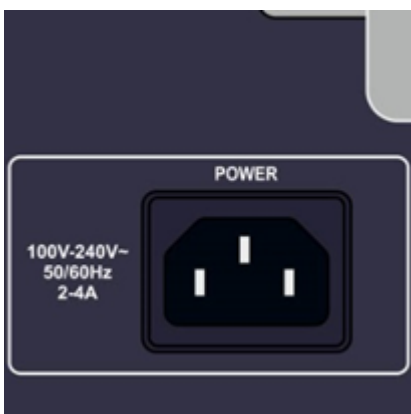


Подключение к промышленной электросети ~ 220 В, 50 Гц.

ВНИМАНИЕ!

В экстренных ситуациях, с целью предотвращения поражения электрическим током или для других аналогичных целей следует выдернуть кабель питания из сетевой розетки или из розетки на задней панели прибора.

Запрещается производить соединение или разъединение кабеля питания при включенном измерителе.

7 Выход внутреннего опорного генератора 10 МГц

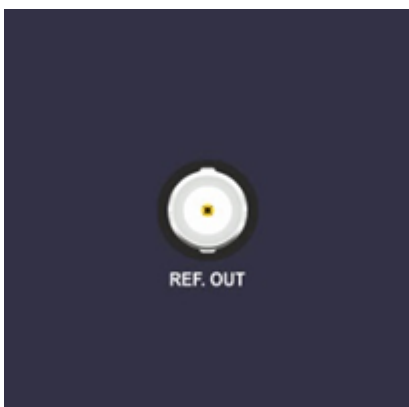


Выход для подключения к внутреннему опорному генератору для создания единой шкалы времени (временной синхронизации) различных устройств.

Выход может использоваться для контроля параметров сигнала внутреннего опорного генератора при проведении диагностики, технического обслуживания или ремонта.

Частота внутреннего опорного генератора 10 МГц.


8 Вход внешнего опорного генератора 10 МГц

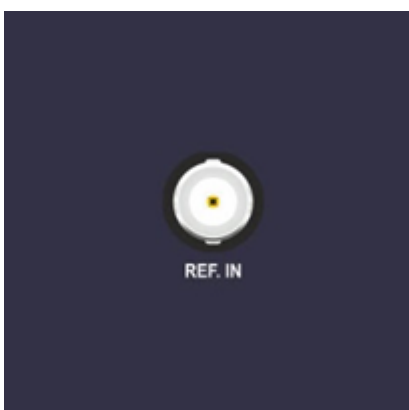

Вход для подключения внешнего опорного генератора, обеспечивающего синхронную работу всех узлов и блоков прибора.


Частота внешнего опорного генератора 10 МГц.

9 Разъем входа внешнего запуска

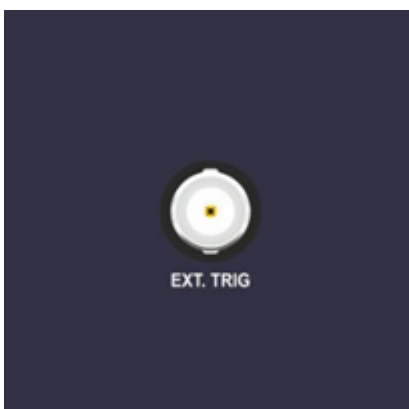

Вход Ext Trig In служит для подключения источника сигнала внешнего запуска. Синхронизация или запуск прибора возможен по различным событиям, перечисленным в программном обеспечении.

10 Клемма заземления

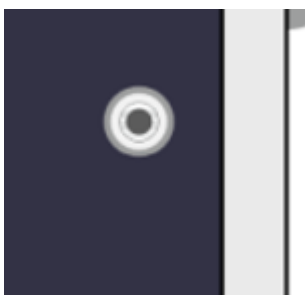

Клемма используется для заземления.

Для предотвращения повреждения от электростатического разряда следует соединить клемму заземления на корпусе измерителя с шиной защитного заземления.

5.3 Порядок проведения измерений

Управление измерителем осуществляется программным обеспечением, установленным на внешнем или внутреннем компьютере.

Программное обеспечение имеет широкий набор функций, облегчающих процесс измерений: большое количество одновременно отображаемых графиков, развитая маркерная система для поиска нужных значений по заданному критерию, допусковый контроль, математическая и статистическая обработка, фильтрация, сохранение и восстановление измеренных данных и настройки органов управления. Реализована поддержка следующих режимов работы: управление запуском развертки, измерение и отображение напряжения постоянного тока синхронно с разверткой по частоте, преобразование импеданса, исключение или встраивание цепи и временная селекция.

Порядок проведения измерений, включая полное описание модели ошибок измерителя, установку параметров, описание сопутствующих схем измерений и калибровки, отображение результатов в различных форматах, приведены в части II руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Для продления срока службы измерителя рекомендуется подключать устройства к портам измерителя, используя измерительные кабели и переходы (переходы не показаны на схемах измерений).

Затягивание соединителей следует выполнять с помощью тарированного ключа с нормированным значением крутящего момента.

Основные режимы измерений
S-параметры
S-параметры 4-х портового прибора
S-параметры с прямым доступом к приемникам
Балансные измерения
Параметры устройств с переносом частоты
Анализ и фильтрация во временной области

Функциональные возможности
Абсолютная мощность
Линейность амплитудной характеристики
Импеданс
Доверительный тест
Синхронизация
Автоматизация

Все режимы измерений и функциональные возможности подробно представлены в части II руководства по эксплуатации.

На рисунках далее приведены типичные схемы измерений в соответствии с выбранным режимом.

S-параметры



1 – Измерительный кабель
2 – Исследуемое устройство

Коэффициент отражения однопортового устройства




1 – Измерительный кабель
2 – Исследуемое устройство

Одновременное измерение четырех элементов матрицы рассеяния двухпортового устройства за одно подключение. Изменение направления зондирования испытательного сигнала осуществляется встроенным переключателем.

Измерение
S-параметры
Формат
Ампл лог Ампл лин КСВН Фаза Фаза>180 ГВЗ Реал и Мним Поляр Вольп
Анализ
Электрическая задержка Смещение фазы Преобразование импеданса Преобразование параметров (Z, Y, инверсия S) Исключение цепи Встраивание цепи Временная область
Функции
Статистика Полоса пропускания Неравномерность Параметры фильтра

S-параметры 4-х портового измерителя

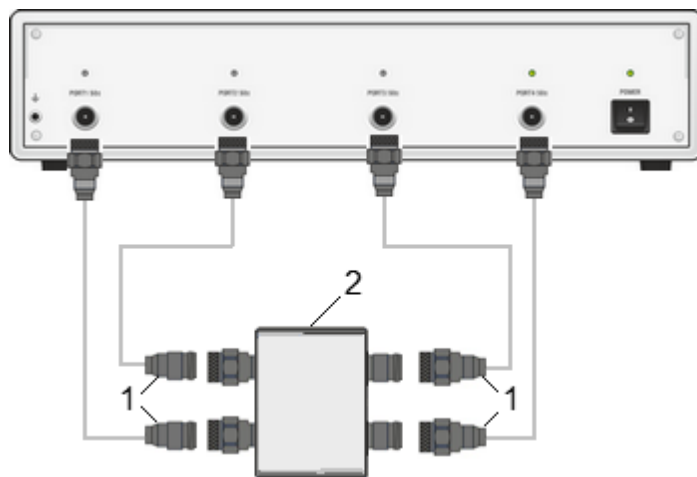


1 – Измерительный кабель
2 – Исследуемое устройство

Одновременное измерение шестнадцати элементов матрицы рассеяния четырехпортового устройства за одно подключение

Измерение
S-параметры
Формат
Ампл лог Ампл лин КСВН Фаза Фаза>180 ГВЗ Реал и Мним Поляр Вольп
Анализ
Электрическая задержка Смещение фазы Преобразование импеданса Преобразование параметров (Z, Y, инверсия S) Исключение цепи Встраивание цепи Временная область
Функции
Статистика Полоса пропускания Неравномерность Параметры фильтра


Прямой доступ к приемникам

	Измерение
	S-параметры
	Формат
	Ампл лог Ампл лин КСВН Фаза Фаза>180 ГВЗ Реал и Мним Поляр Вольп
	Анализ
<p>1 – Кабели, 2 – Аттенюаторы 3 – Усилитель, 4 – Фильтр нижних частот 5 – Измерительные кабели 6 – Исследуемое устройство</p> <p>Измерение элементов матрицы рассеяния одного канала приемо-передающего устройства</p>	Электрическая задержка Смещение фазы Преобразование импеданса Преобразование параметров (Z, Y, инверсия S) Исключение цепи Встраивание цепи Временная область
	Функции
	Статистика Полоса пропускания Неравномерность Параметры фильтра

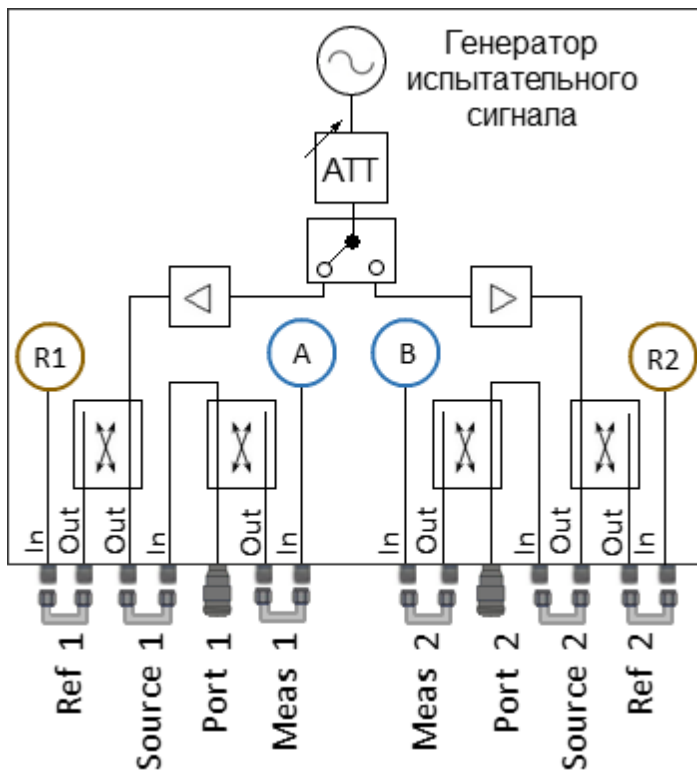

Расположение перемычек для прямого доступа к приемникам

Балансные измерения

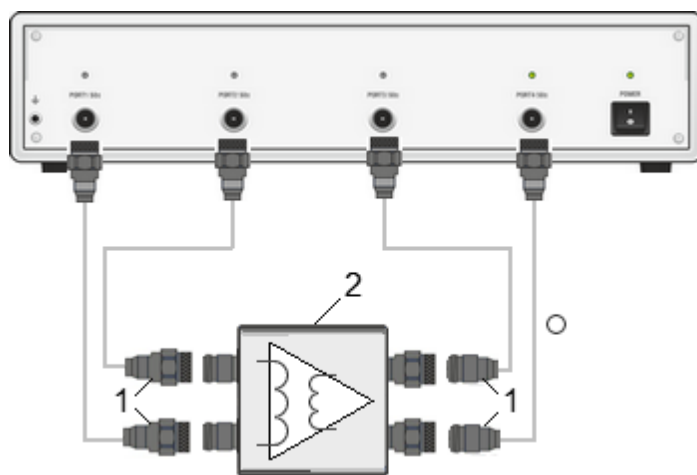

1 – Измерительный кабель
2 – Исследуемое устройство

Измерение параметров усилителя в дифференциальном режиме

Типы балансных цепей

Небалансно-балансное устройство (SE-Bal)



Балансно-балансное устройство (Bal-Bal)



Измерение


S-параметры

S-параметры в дифференциальном режиме


Коэффициент ослабления синфазной составляющей

Дисбаланс

Небалансно-небалансное-балансное устройство (SE-SE-Bal)

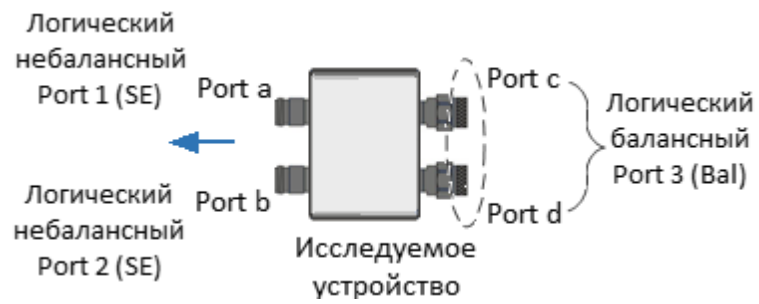


Балансное устройство (Bal)

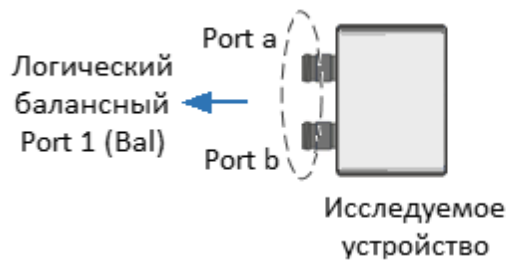

Измерения с переносом частоты



Измерение
<p>S-параметры</p> <p>Коэффициент преобразования</p> <p>Групповое время запаздывания</p>
<p>1 – Измерительные кабели 2 – Дополнительный смеситель 3 – Фильтр, 4 – Исследуемое устройство 5 – Источник сигнала (генератор)</p> <p>Измерение параметров смесителя. В качестве гетеродина используется внешний источник сигнала</p> <p>1 – Измерительные кабели 2 – Дополнительный смеситель 3 – Фильтр, 4 – Исследуемое устройство</p> <p>Измерение параметров смесителя с помощью четырехпортового прибора</p>

Временная область

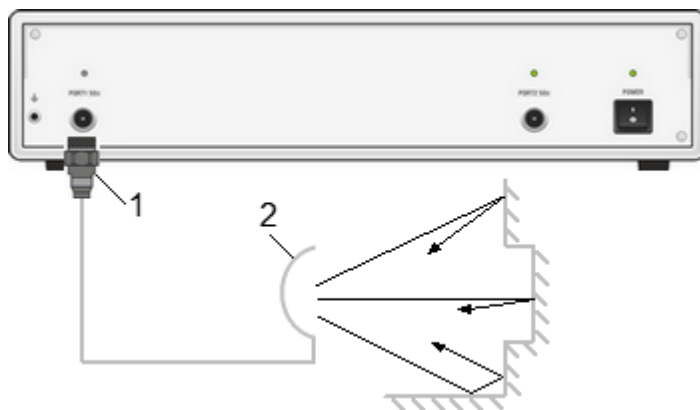

1 – Измерительный кабель
2 – Антенна

Разделение сигналов во временной области с последующей селекцией

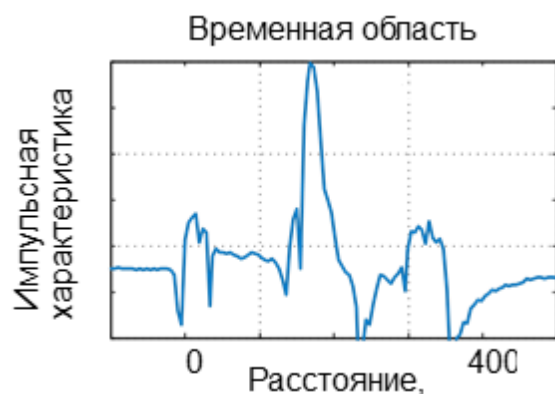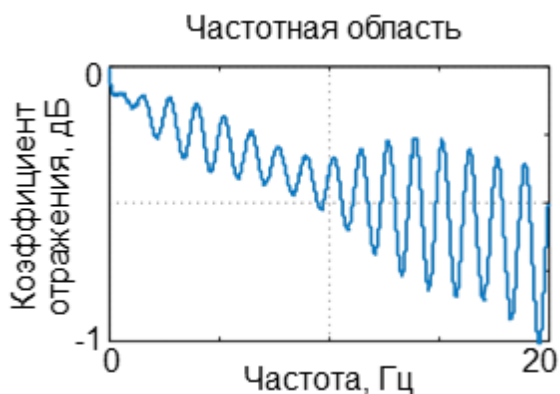

Расчет импульсной характеристики цепи

Измерение

Z-преобразование данных из частотной области
предварительно умноженных на функцию окна

Функции

Тип преобразования:
режим радиосигнала,
режим видеосигнала

Селекция

6 Поверка

Поверка ОБЗОР-804, ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-808, ОБЗОР-808/1 осуществляется в соответствии с методикой – МП-6687-075-21477812-2012 «Измерители комплексных коэффициентов передачи и отражения «ОБЗОР-804», «ОБЗОР-804/1», «ОБЗОР-808», «ОБЗОР-808/1».

Интервал между поверками – один год.

Для автоматизированной поверки служит специальный раздел в программе измерителя.

Измеритель ОБЗОР-814/1 не внесен в государственный реестр средств измерений. Для подтверждения его нормируемых метрологических характеристик может использоваться калибровка. Калибровка осуществляется в добровольном порядке в соответствии с вышеуказанной методикой поверки, МИ 3411-2013 или иным нормативным документом, описывающим последовательность действий для проверки параметров прибора с требуемой точностью.

7 Проверка работоспособности

Проверка выполняется с помощью программного обеспечения «VNA Performance Test» в полуавтоматическом режиме с возможностью протоколирования результатов измерений.

8 Техническое обслуживание

Настоящий раздел устанавливает порядок и правила технического обслуживания измерителя, выполнение которых обеспечивает постоянную готовность измерителя к работе.

8.1 Общие указания

Техническое обслуживание измерителя заключается в поддержании аппаратуры в рабочем состоянии, в регулярном контроле технических характеристик путем проведения профилактических работ, контрольных проверок и профилактических проверок рабочих эталонов, входящих в состав измерителя.

8.2 Порядок проведения технического обслуживания

Перед проведением технического обслуживания следует подготовить необходимый инструмент, принадлежности и материалы: пинцет, отвертку, мягкую кисть, спирт этиловый ректификованный, ветошь, бязь, марлю.

При непосредственном использовании измерителя по назначению проводятся следующие виды обслуживания:

- контрольный осмотр (КО);
- техническое обслуживание 2 (ТО–2).

При кратковременном хранении (до 1 года) проводится КО.

При длительном хранении (более 1 года) проводятся:

- техническое обслуживание 1 при хранении (ТО–1х);
- техническое обслуживание 2 при хранении (ТО–2х).

Контрольный осмотр (КО) включает:

- проверка комплектности;
- внешний осмотр для проверки отсутствия механических повреждений, целостности изоляционных и лакокрасочных покрытий; исправности соединительных проводов, кабелей питания, заземления.

ТО–2 включает в себя:

- контрольный осмотр (КО);
- проверку функционирования измерителя (проводится при подготовке к использованию по назначению);
- протирку контактов электрических разъемов и высокочастотных соединителей;
- проверку правильности ведения эксплуатационной документации;
- проверку работоспособности отдельных узлов и блоков;
- профилактические работы.

Профилактические работы при ТО-2:

- вскройте измеритель;
- удалите пыль струей сжатого воздуха;
- проверьте крепления узлов, состояние паяк;
- закройте крышки;
- проведите поверку;
- упакуйте измеритель.

ТО–2 совмещается с поверкой и при постановке на длительное хранение.

ТО–1х проводится 1 раз в год и включает в себя:

- проверку наличия измерителя на месте хранения;
- проведение внешнего осмотра состояния упаковки;
- проверку состояния учета и условий хранения;
- проверку правильности ведения эксплуатационной документации.

ТО–2х выполняется 1 раз в 5 лет и включает в себя:

- все операции ТО–1х;
- проведение поверки;
- упаковку измерителя;
- проверку состояния эксплуатационной документации;
- отметку о выполненных работах в формуляре .

Контроль и профилактика электрических контактов.

Проверка по этому пункту включает следующие операции:

- проверку технической прочности, заделки разъемов, сетевых вилок, наконечников на всех кабелях и шнурах, тестирование проводимости соответствующих контактов, разъемов, кабелей;
- проверку качества разъемных соединений (состояние резьбы, возможность и удобство завинчивания в резьбовых разъемах).

В случае неудовлетворительных результатов проверок принять соответствующие меры по ремонту, заделке, затяжке соединителей и контактных устройств.

Контроль качества монтажа проводят путем внешнего осмотра контакта с минимальной разборкой устройств, путем снятия крышек, панелей; при этом контролируют качество паек. Необходимо соблюдать меры защиты полупроводниковых элементов от статического электричества.

Профилактические работы выполняют с минимально необходимой разборкой узлов, трактов, расстыковкой соединителей.

Контактные поверхности высокочастотных соединителей протирают в соответствии с п. [Чистка соединителей](#).

9 Текущий ремонт

При поломке измерителя допускается только текущий фирменный ремонт, либо ремонт, который осуществляют предприятия, имеющие соответствующую лицензию. Метод ремонта – обезличенный.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать защитные пломбы, производить самостоятельный ремонт.

Текущий ремонт	Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности измерителя и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.
Обезличенный метод	Метод ремонта, при котором не сохраняется принадлежность восстановленных составных частей к определенному экземпляру измерителя.

10 Хранение

Измерители до введения в эксплуатацию должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % (при температуре плюс 25 °С).

Хранение измерителя без упаковки следует производить при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С и относительной влажности до 80 % (при температуре плюс 25 °С).

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно – активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150–69.

11 Транспортирование

Погрузка и выгрузка упакованного измерителя должна проводиться аккуратно, исключая удары и повреждения упаковки. При транспортировании измеритель следует устанавливать согласно нанесенным на упаковке знакам. Не допускается кантование измерителя.

Допускается транспортирование измерителя в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами закрытого транспорта со следующими условиями транспортирования:



- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха при 25 °С не более 95 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).



Измерители разрешается транспортировать в упакованном виде в условиях, исключающих внешние воздействия, способные вызвать механические повреждения или нарушить целостность упаковки в пути следования. При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли.

Трюмы судов, кузова автомобилей, используемые для перевозки, не должны содержать паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Измерители, транспортируемые воздушным транспортом, должны располагаться в упаковке в отапливаемых герметизированных отсеках.

12 Приложение А (справочное) Обзор приборов

Измеритель	Диапазон частот Количество точек Время измерений Количество портов	Выходная мощность Средний уровень шума Динамический диапазон СКО трассы	Режимы измерений	Специальные режимы
ОБЗОР-804/1 	от 300 кГц до 8 ГГц от 1 до 500 001 100 мкс 2 порта, тип N	от -60 до +10 дБм -135 дБм/Гц 145 дБ 0,001 дБ	S-параметры Линейность Импеданс Преобразование частоты	Временная область
ОБЗОР-808/1 	от 300 кГц до 8 ГГц от 1 до 500 001 100 мкс 4 порта, тип N	от -60 до +10 дБм -135 дБм/Гц 145 дБ 0,001 дБ	S-параметры Линейность Импеданс Преобразование частоты	Балансные измерения Временная область

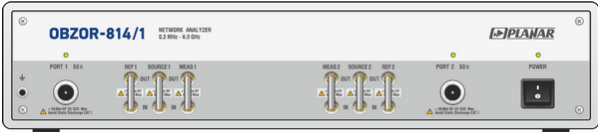Измеритель	Диапазон частот Количество точек Время измерений Количество портов	Выходная мощность Средний уровень шума Динамический диапазон СКО трассы	Режимы измерений	Специальные режимы
<p>ОБЗОР-814/1</p> 	<p>от 300 кГц до 8 ГГц</p> <p>от 1 до 500 001</p> <p>100 мкс</p> <p>2 порта, тип N</p>	<p>от -60 до +10 дБм</p> <p>-135 дБм/Гц</p> <p>145 дБ</p> <p>0,001 дБ</p>	<p>S-параметры</p> <p>Линейность</p> <p>Импеданс</p> <p>Преобразование частоты</p>	<p>Прямой доступ к приемникам</p> <p>Временная область</p>
<p>ОБЗОР-804</p> 	<p>от 300 кГц до 8 ГГц</p> <p>от 1 до 500 001</p> <p>100 мкс</p> <p>2 порта, тип N</p>	<p>от -60 до +10 дБм</p> <p>-135 дБм/Гц</p> <p>145 дБ</p> <p>0,001 дБ</p>	<p>S-параметры</p> <p>Линейность</p> <p>Импеданс</p> <p>Преобразование частоты</p>	<p>Временная область</p>

Измеритель	Диапазон частот Количество точек Время измерений Количество портов	Выходная мощность Средний уровень шума Динамический диапазон СКО трассы	Режимы измерений	Специальные режимы
<p>ОБЗОР-808</p> 	<p>от 300 кГц до 8 ГГц</p> <p>от 1 до 500 001</p> <p>100 мкс</p> <p>4 порта, тип N</p>	<p>от -60 до +10 дБм</p> <p>-135 дБм/Гц</p> <p>145 дБ</p> <p>0,001 дБ</p>	<p>S-параметры</p> <p>Линейность</p> <p>Импеданс</p> <p>Преобразование частоты</p>	<p>Балансные измерения</p> <p>Временная область</p>